



OPPDRAK ID #KAH4912

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-06-03

Lokasjon Fredheimvegen 28,

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede David

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/zippedImages)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk

Innhold:

[Fra septiktank mot hus](#)

[Fra utløp septiktank](#)



Fra septiktank mot hus

Dato 2022-06-03	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Fredheimvegen 28,	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Dimensjon 110	Material Tegl	Retning Motstrøms	Rørtype Spilvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Forskjøvne skjøter langs strekket. Sprekker enkelte plasser. Sjekket med fargestoff.

1:96	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra septiktank mot hus		
	0,30m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	0,60m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	0,90m	SR3	Sprekker, Gradering 3, Kl 12	3	
	1,20m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	1,80m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	3,00m	FS3-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 3, Retning: Langsgående, Kl 12-12	3	
	3,80m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 12		
	4,60m	IF	Inspeksjon fullført ved bend opp		

Konklusjon

Røret bør utbedres

Foto fra Fra septiktank mot hus



SI 0,00m Fra septiktank mot hus



10:37:14 3-JUN-2022

0.34m

FS 0,30m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12



10:37:21 3-JUN-2022

0.91m


SR 0,90m Sprekker, Gradering 3, Kl 12



10:37:25 3-JUN-2022

1.21m

FS 1,20m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12

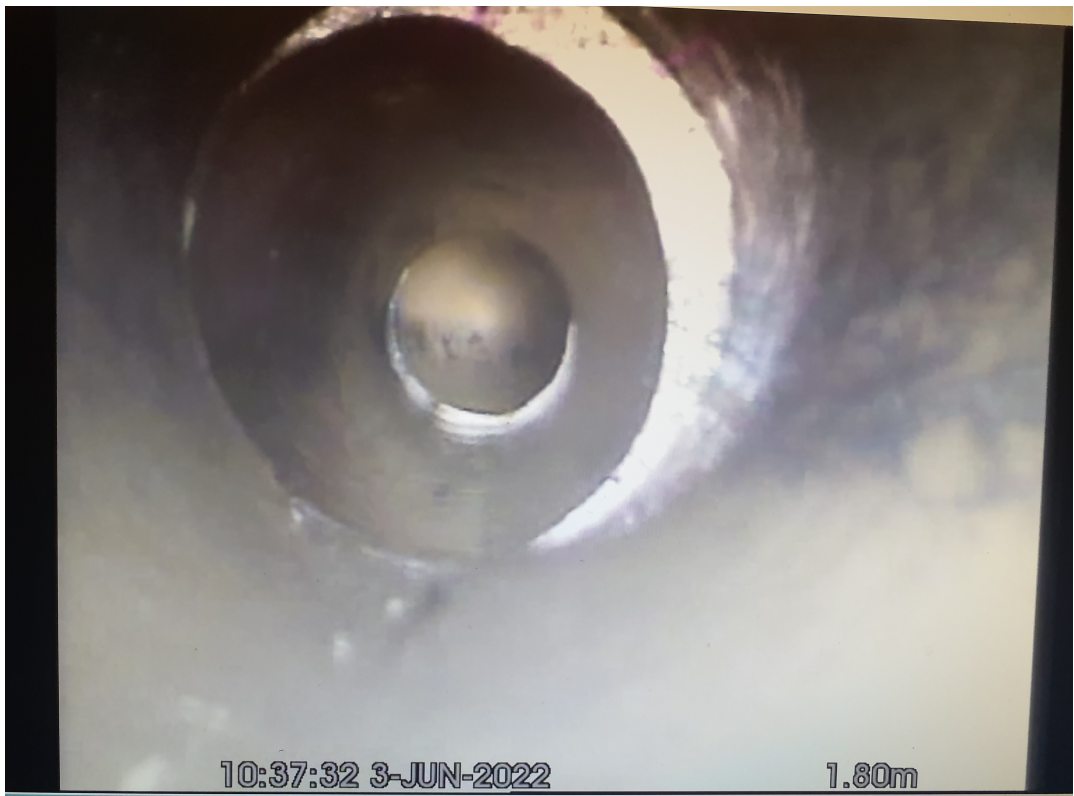

10:37:32 3-JUN-2022

1.80m

FS 1,80m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12



10:37:40 3-JUN-2022

2.96m

FS 3,00m Forskjøvet skjøt, Gradering 3, Retning: Langsgående, Kl 12-12

05:30 ons. 8. jun. Fredheimvegen 28 - Lagret

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn:
Eiendom (gnr/bnr): 10/28
Adresse: Fredheimvegen 28


Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Ja	
3	Ledning mot huset spylt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Ja	
5	Ledning groft - septiktank spylt?	Ja	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?		
7	Fargeprøve fra takvann?	Ja	Benner ut i grunn
8	Fargeprøve fra slakvann?	Nei	Ingen sluk
9	Fargeprøve fra drenevann?	Nei	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Nei	
11	Det skal tegnes inn utvendige sluker på kart		
12	Er det sluk i kjellerhall og hvor er den koblet	Nei	
13	Er det sanifang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		Ut i grunn
18	Hvor er drenevannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Ingen sluker

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Informasjon fra eier

Dato: 3/6-2022

Underskrift operatør Kevin Andre Håland

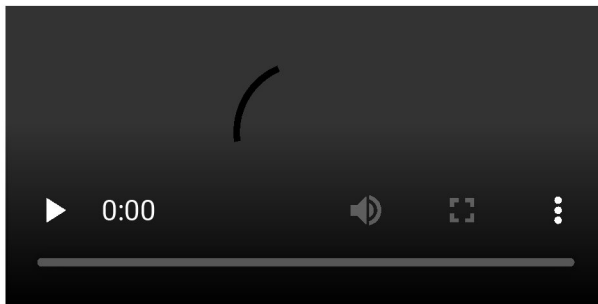



[Klikk her for å laste ned videofilen "Fredheimvegen_28.avi"](https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/media/videodownload/a10c48e11e55261398c4de2c178519a5f2e0adcb.avi/Fredheimvegen_28.avi) (https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/media/videodownload/a10c48e11e55261398c4de2c178519a5f2e0adcb.avi/Fredheimvegen_28.avi)

Fra utløp septiktank

Dato 2022-06-03	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Fredheimvegen 28,	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Dimensjon 110	Material Plast	Retning Medstrøms	Rørtype Spilvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Ingen bemerkelser

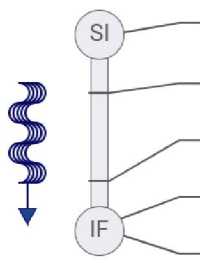
1:378	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra utløp septiktank		
	2,90m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	7,30m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	9,40m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	9,80m	IF	Inspeksjon fullført i hovedledning i gate		

Konklusjon
Kan ikke se noen fell på røret

Foto fra Fra utløp septiktank



SI 0,00m Fra utløp septiktank

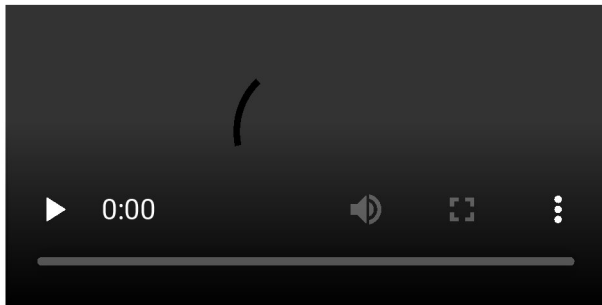

[Klikk her for å laste ned videofilen "Fredheimvegen_28 \(2\).avi" \(https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/media/videodownload/2fdb8ca5e429ba0eb717b7c15e86867aea2bfa9c.avi/Fredheimvegen_28%20%282%29.avi\)](https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/media/videodownload/2fdb8ca5e429ba0eb717b7c15e86867aea2bfa9c.avi/Fredheimvegen_28%20%282%29.avi)