



Westcon Karmsund AS  
Kolstøneset 60  
4265 Håvik

Saksbehandler:  
Kirsten Allred

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Westcon Karmsund Kontrollnummer: 2023.112.I.SFRO

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Astor Torgersen

*Fra Statsforvalteren i Rogaland:*  
Kirsten Allred

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Glenn Samuelsen  
Simon Thomassen

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Rogaland:*  
Åshild Håbrekke

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Westcon Karmsund den 24. mai 2023. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Rogaland avdekket 7 avvik under inspeksjonen, og ga 1 anmerkning. Vi ser alvorlig på avvik 1 og 2.

#### Avvik:

1. Virksomheten har ikke tilstrekkelig oppsamling av avvirket materiale
2. Virksomheten kan ikke dokumentere at utslippene til vann er uten miljømessig betydning
3. Virksomheten fører ikke journal over mengde og type oppsamlet materiale og hvor det er levert
4. Virksomheten har ikke målt eller beregnet støy hos nærmeste nabo
5. Virksomheten har ikke et måleprogram for kontrollmåling av utslipp
6. Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull
7. Virksomheten gjennomfører ikke systematisk internkontroll mht. ytre miljø

#### Anmerkninger:

- Virksomheten bør sortere ut alt metall

Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

14. juni 2023	Kirsten Allred	Kirsten Redmond Kristiansen
dato	kontrollør	fagleder forurensing
	Statsforvalteren i Rogaland	

Kopi sendt til: Karmøy kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: Westcon Karmsund	
Organisasjonsnr.: 894766522	Eies av: 930720313
Bransjenr. (NACE-kode): 33.150 – Reparasjon av skip og båter	

### Kontrollert enhet

Navn: Wetscon Karmsund	Anleggsnr.: 1149.0026.02
Kommune: Karmøy	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Mekanisk overflatebehandling og verft	
Tillatelse gitt:	Sist endret:

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i en landsdekkende aksjon rettet mot skipsverft.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Utslipp til vann
- Utslipp til luft
- Avfall
- Støy
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Westcon Karmsund plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Westcon Karmsund, innen 15. september 2023 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvikene 1 og 2 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene vil derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfropost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Rogaland v/Kirsten Allred.

### **4. Varsel om gebyr**

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varsler derfor at vi tar sikte på å fastsette gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr i så fall at dere skal betale kr. 37 400 i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om gebyrsats er forurensningsforskriften § 39-7. Dere har anledning til å kommentere varselet, jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Rogaland innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Rogaland (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Virksomheten har ikke tilstrekkelig oppsamling av avvirket materiale

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften) § 29-4


#### **Kommentarer:**

Ifølge forurensningsforskriften § 29-4 skal brukt blåsesand og avvirket materiale samt overflødig materiale samles opp. Med avvirket materiale menes alt fast stoff som fjernes som følge av sandblåsing eller høytrykksspylingen, dvs. maling, bunnstoff, blåskjell, groer, etc.

Westcon Karmsund fortalte på kontrolldagen at det groveste avvirkede materialet spas opp, deretter koster det med truck. Etter at båten har forlatt dokken spyles det for å få vekk det fine materialet. Før utdocking blir det, ifølge virksomheten, alltid foretatt en befaring av dokken for å se hvordan det ser ut.



Bilde 1

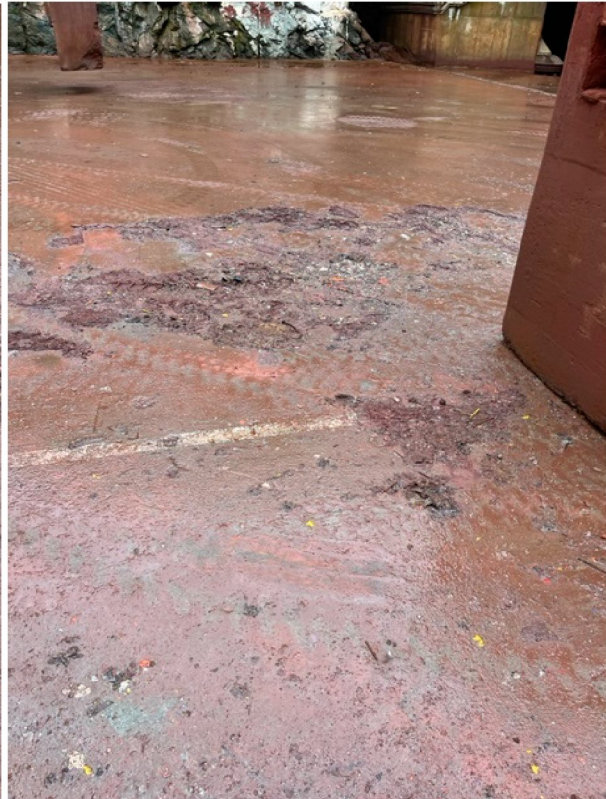

Bilde 2

Ifm. befaring registrerte Statsforvalteren at det lå synlige rester av avvirket materiale i dokken, se bilder 1-3.

Befaringen var den 25. mai, siste båt dokket ifølge virksomheten ut den 23. mai.

Statsforvalteren anser dermed at tiltakene for å samle opp det avvirkede materialet ikke er tilstrekkelige.



Bilde 3

## Avvik 2

Virksomheten kan ikke dokumentere at utslippene til vann er uten miljømessig betydning

### Avvik fra:

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 29 -6.

### Kommentarer:

Vann fra høytrykksspyling av båter skal samles opp og filtreres eller renses, med mindre verftet kan dokumentere at det har tilfredsstillende oppsamling av avvirket materiale og kan dokumentere dette (se avvik 1 og 4), og ikke har utslipp til sjø som kan gi skade på miljøet.

Når det gjelder utslipp til sjø, sier forurensningsforskriften § 29-6 at utslipp av prioriterte stoffer skal begrenses mest mulig, og kun er tillatt dersom det skjer på en slik måte at utslippet er uten miljømessig betydning. De prioriterte stoffene er listet opp i vedlegg 1 til forskriften. Det skal også utvises særskilt aktsomhet for å begrense utslipp av andre miljøskadelige stoffer som kan finnes i vannet fra spyling av skrog påført begroingshindrende midler (kobber, sink, etc.), eller som kan oppstå i forbindelse med at det ligger båter i dokken (olje, sloppvann, etc.).

Westcon Karmsund har om lag 20-25 båter i dokken i løpet av et år. Virksomheten har ikke oversikt over hvor mange m<sup>2</sup> våt flate som behandles årlig, men antar at det er mer enn 10 000 m<sup>2</sup>. Verft som behandler mer enn 10 000 m<sup>2</sup> våt flate per år, skal alltid ha oppsamling av spylevann. Spylevannet fra Westcon Karmsund renner ned i et reservoar/en brønn på den ene siden av dokken, hvor vannet sedimenteres og deretter pumpes ut til sjø. Pumpene går kontinuerlig ved spyling, basert på en nivåmåler. Vannet som pumpes ut tas fra nedre del av brønnen (ca. 10 cm fra bunnen). Det følger, ifølge Westcon Karmsund, ikke med slam ved utpumping av vannet. Utslippspunktet er like ved dokkporten, over vannlinjen.

For verft som behandler mer 10 000 våt flate per år anser Statsforvalteren utslippet til å ha miljømessig betydning dersom det overstiger følgende grenseverdier:

Navn på stoff	Konsentrasjon i mg/m <sup>2</sup> våt flate	Konsentrasjon i mg/l spylevann
Arsen	2,4	0,2*
Bly	2,4	0,2*
Kadmium	0,24	0,02*
Kobber	36	3*
Krom	2,4	0,2*
Kvikksølv	0,06	0,005*
TBT	0,24	0,02*
Olje	-	50

\*verdien er beregnet fra bruk av 12 l vann pr. m<sup>2</sup> våt flate

Tabell 1: Veileder M-487 Regulering av forurensning fra skipsverft etter kapittel 29 i forurensningsforskriften, s. 16

Prøver som blir tatt av spylevannet skal være representative for en normal drift ved anlegget, dvs. si noe om det faktiske utslippet. Måten prøvetakingen foregår på skal beskrives i et måleprogram (se avvik 5).

Westcon Karmsund har aldri tatt prøve av spylevannet for å kontrollere for innhold av miljøskadelige stoffer, dvs. sjekke om utslippet kan ha miljømessig betydning.

### **Avvik 3**

Virksomheten fører ikke journal over type og mengde oppsamlet materiale og hvor det er levert

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften) § 29-10

#### **Kommentarer:**

Iht. § 29-10 skal virksomheter føre journal over mengde og type oppsamlet materiale, og disponeringen av dette. Opplysningene skal tas vare på i minst 5 år og være tilgjengelig ved kontroll fra Statsforvalteren.

Westcon Karmsund fører ikke journal over type og mengder materiale som har blitt samlet opp, og hvordan det har blitt disponert.

Virksomheten viste på kontrolldagen til at mengder oppsamlet materiale kan fremvises for hvert prosjekt, men at denne informasjonen ikke er sammenstilt i ett dokument. I e-post av 31. mai ettersendte Westcon Karmsund opplysninger om hvordan avvirket materiale blir deklart. Avvirket materiale blir ifølge virksomheten deklart med avfallsstoffnummer 7030 (oljeemulsjoner, sloppvann) og EAL-kode 161001 (vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer). Virksomheten skriver videre at en deklarasjon fra båten Norman Fortune er lagt ved.

Statsforvalteren antar at deklarasjonen Westcon Karmsund viser til, er deklarasjon nr. 301932142, som gjelder avfall med de nevnte kodene (7030/161001). «Norman Fortune» er ikke nevnt i deklarasjonen. Under «nærmere beskrivelse, tilleggsopplysninger transport» står det at avfallet er oljeholdig avfall fra dokkbrønn. Dette dreier seg dermed ikke om avfallet fra høytrykksspylingen som blir kostet opp, men det som sedimenteres i, eller som suges opp fra, dokkbrønnen. Et søk på kodekombinasjonen 7030/161001 gir for øvrig 125 treff i avfallsdeklarasjon, men dette dreier seg i all hovedsak om avfall som har oppstått fra rengjøring av tanker om bord på båtene, ikke avvirket materiale.

Kodene 7030/161010 brukes heller ikke konsekvent for samme type avfall, dvs. avfall fra dokkbrønn. Dette avfallet har tidligere blitt deklart som 7022 (oljeforurenset masse), EAL-kode 160708 (oljeholdig avfall). Statsforvalteren konkluderer med at avfallsdeklarasjon.no ikke gir en oversikt over hvor mye avvirket materiale Westcon Karmsund har levert, eller hvor det har blitt levert.

### **Avvik 4**

Virksomheten har ikke målt eller beregnet støy ved nærmeste nabo

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften) §§ 29-9 punkt c og 29-7

**Kommentarer:**

Virksomheter som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 29 skal foreta måling av støy ved nærmeste nabo. Med *nabo* menes omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner og barnehager. Støynivået skal måles ved den mest støyutsatte naboen.

Aktuelle støykilder fra Westcon Karmsund er platearbeid (slag/sliping), kompressorer, lifter, truck-kjøring, sandblåsing og høytrykksspyling. Westcon Karmsund utfører ikke blåserensing selv, men leier inn tredjepart.

Virksomheten kunne på kontrolldagen ikke gjøre rede for om støynivået ved nærmeste nabo har blitt målt. I e-post av 31. mai 2023 skriver virksomheten at de ikke har kartlagt støy fordi det er en støyvoll/parkbelte mellom industrien og naboer, og på grunn av avstand til nærmeste nabo. Karmsund Westcon spør videre om virksomheten er pålagt å måle støy enn så lenge det ikke foreligger naboklager.

Kravet om å måle eller beregne støy er hjemlet i forurensningsforskriften § 29 c. Westcon Karmsund holder på med en type arbeid som er regulert av forurensningsforskriften kapittel 29. Virksomheten genererer støy, og må dermed kontrollere at støygrensene som er gitt i § 29-7 overholdes.

Westcon Karmsund fortalte på kontrolldagen at det tidligere har vært naboklager på støy, men ingen de siste par årene. Selv om det per i dag ikke kommer inn klager på støy, er Westcon Karmsund forpliktet til å måle eller beregne støy ved nærmeste nabo. Så vidt Statsforvalteren kan se, er det ca. 200 meter til nærmeste nabo (bolighus). Avstanden er målt fra sørenden av dokken til nærmeste bolighus (målt i kartfunksjonen til gulesider.no).

**Avvik 5**

Virksomheten har ikke et måleprogram for kontrollmåling av utslipp

**Avvik fra:**

Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften) § 29-9 punkt d

**Kommentarer:**

Virksomheter skal iverksette et måleprogram for kontrollmåling av utslipp til luft, vann og støy. Formålet med målingene er å dokumentere at krav i forurensningsforskriften kapittel 29 overholdes, dvs. beskrive hvordan utslippene blir målt/kontrollert, og hvilke tiltak som er gjort for å begrense utslippene. Måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontroll.

Westcon Karmsund har ikke utarbeidet et måleprogram.

**Avvik 6**

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

**Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5



**Kommentarer:**

Farlig avfall skal lagres på en forsvarlig måte. Dette innebærer blant annet at avfallsemballasjen skal være merket med innhold.

Statsforvalteren registrerte ifm. befaring av anlegget at det var flere fat med oljeholdig avfall som ikke var merket. Det sto også en kanne inne i en av hallene som var merket med såpe, men som inneholdt diesel.

**Avvik 7**

Virksomheten gjennomfører ikke systematisk internkontroll mht. ytre miljø

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 1, 6 og 7

**Avviket består av følgende forhold:**

1. Virksomheten er ikke kjent med viktige krav i regelverket, jf. punkt 1
2. Virksomheten har ikke gjennomført risikovurdering, jf. punkt 6
3. Virksomheten mangler en skriftlig rutine for hvordan risikovurderinger skal gjennomføres, jf. punkt 7
4. Virksomhetens skriftlige rutine for avfallshåndtering mangler vesentlig informasjon, jf. punkt 7

**Kommentarer:**

Virksomheten er ikke kjent med viktige krav i regelverket

Internkontroll innebærer at virksomheter skal ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for driften. Forurensningsforskriften kapittel 29 regulerer forurensning fra mekanisk overflatebehandling og vedlikehold av metallkonstruksjoner i tilknytning til faste anlegg, inkludert skipsverft. Overflatebehandling er all behandling av båtens flater, både over og under vannlinjen, som innebærer fjerning eller påføring av maling, bunnstoff, rensemidler, primere og liknende. Dette omfatter også fjerning av groe.

For å drive på en lovlig måte, må bestemmelsene i denne forskriften overholdes.

Det fremkom under kontrollen at Westcon Karmsund ikke er kjent med forurensningsforskriften kapittel 29.

Virksomheten har ikke gjennomført risikovurdering

I henhold til internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6, skal virksomheter "kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene". Risikovurderingen skal si noe om hva som kan gå galt (ift. helse, miljø og sikkerhet) på et forhåndsdefinert område, inkludert en god årsaksbeskrivelse for hver hendelse. Hver hendelse skal graderes ift. sannsynlighet og konsekvens, og deretter rangeres med hensyn til belastning på ytre miljø. Resultatene fra risikovurderingen skal presenteres for ledelsen, som skal ta stilling til videre oppfølging. Hendelser som er vurdert til å ha en uakseptabel risiko, skal det iverksettes tiltak for. Tiltakene skal inngå i en handlingsplan.

Westcon Karmsund har ikke utført en risikovurdering for aktivitetene på Kolstøneset 60. Virksomheten er at den oppfatning at risikovurderingen som er utarbeidet for Westcon Yards i Ølensvåg også dekker aktivitetene til Westcon Karmsund. Statsforvalteren vil påpeke at kartlegging og vurdering av risiko skal gjøres lokalt, dvs. gjelde et spesifikt anlegg/område. Miljørisikovurderingen Westcon Karmsund viser til, gjelder eksempelvis utslipp fra flytedokkene i Ølensvåg (Ølen dokk og Westcon dokk). Westcon Karmsund har en tørrdokk med en helt annen utslippsordning enn i Ølensvåg, vannforekomsten er forskjellig, og det vil være annen avvikshistorikk (tidligere hendelser/tilløp ved bedriften). Westcon Karmsund har i praksis ikke kartlagt farer og problemer ved eget anlegg, eller vurdert risikoen.

Virksomheten mangler en skriftlig rutine for hvordan risikovurderinger skal gjennomføres  
Ifølge internkontrollforskriften punkt 7 skal virksomheter iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Slike rutiner skal være skriftlige.

En skriftlig rutine som beskriver arbeidsmåten for risikovurderinger bør i det minste si noe om når den skal gjennomføres, hvem som skal ta initiativ til gjennomføring/revisjon, hvem som skal delta, og hvem som skal følge opp analysen og eventuelle tiltak.

Westcon Karmsund har ikke utarbeidet en skriftlig rutine for gjennomføring av risikovurderinger.

Virksomhetens skriftlige rutine for avfallshåndtering mangler vesentlig informasjon  
Et viktig krav i forurensningsforskriften kapittel 29 er at brukt blåsesand og avvirket materiale samt overflødig materiale skal samles opp. Avfallet skal håndteres som farlig avfall med mindre det foreligger analyse som dokumenterer at avfallet ikke er farlig avfall. Groe kan også inneholde farlige stoffer. Det skal føres journal over mengder og typer oppsamlet virke, samt disponeringen av det (se avvik 3).

Westcon Karmsund viste på kontrolldagen til at virksomheten følger prosedyrer og rutiner utarbeidet av Westcon Yards i Ølensvåg (Westcon Ølen). Statsforvalteren fikk ettersendt denne avfallsprosedyren fra Westcon Yards i e-post datert 31. mai 2023. I e-post fra Westcon Karmsund av samme dato vises det til denne prosedyren, samt til prosedyren «WCP-17.25 Rengjøringsrutiner for verftsområdet». Sistnevnte prosedyre inneholder et punkt (punkt 5.3) der det står følgende: «dokker ryddes og rengjøres for malingrester før neddokking. Avfallet leveres som spesialavfall».

I forhold til kravet om å samle opp det avvirkede materialet, omtaler Westcon Yards sin rutine dette, selv om avfallet også ofte vil inneholde mye blåskjell/groe, og ikke bare bestå av malingsrester. Tømming av dokkbrønnen er ikke omtalt, i rutinen står det kun om skimmertankene i Westcon dokk (Westcon Yards i Ølensvåg). Avfall fra dokkbrønnen er også avvirket materiale, som skal inngå journalføringen.

I e-post av 31. mai viser Westcon Karmsund til at avvirket materiale skal leveres som farlig avfall, og at prosedyren «WCP-1710 Mottak av avfall og farlig avfall» beskriver hvordan.

Statsforvalteren har gått gjennom også denne rutinen og ser at den mangler informasjon om hvordan avvirket materiale skal måles (mengder), hvordan det skal lagres, hvem det skal leveres til, hvordan det skal deklarerer (i de tilfeller det er snakk om farlig avfall), eller hvordan journalføringen skal foregå.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomheten bør sortere ut alt metall

#### Kommentarer:

Metall er en begrenset ressurs. Gjenvinning av metall er både energibesparende og gir en miljøgevinst.

Westcon Karmsund opplyste på kontrolldagen at det ordinære avfallet (dvs. ikke farlig avfall) sorteres i følgende fraksjoner: stål, papp, papir, tre og rest. Ved befaringen fant Statsforvalterens kontrollører en container med blandet avfall, deriblant inneholdende metallspon. Virksomheten fortalte at dette avfallet ville bli sortert hos avfallsaktør.

Statsforvalteren vil påpeke at sortering ved kilden alltid er bedre enn ettersortering. Det vil være svært vanskelig å sortere ut all sponen fra annet avfall på avfallsmottaket.

## 8. Andre forhold

Westcon Karmsund holder på med vedlikehold og reparasjon av båter. Det foregår ikke nybygging på anlegget, heller ikke motorreparasjoner. Virksomheten har 46 fast ansatte, i tillegg til å leie inn personell på prosjektbasis. Driftstiden er fra kl. 07.30 til 15.30. Det jobbes også kveld, skift og/eller helger ved behov.

Westcon Karmsund utfører ikke blåserensing selv, men leier inn tredjepart. En av aktørene som leies inn, tar med seg den brukte blåsesanden.

### Tørrdokken

Dokken ble bygget i 1996-1997, og har vært i kontinuerlig bruk siden da. Westcon Yards overtok i 2010. Dokken er 120 meter x 30 meter, som da er maksimal størrelse på båter som kan tas inn. Dokkgulvet er i betong.

### Oljeutskiller/-tank

På kontrolldagen 23. mai 2023 fikk Westcon Karmsund spørsmål om det er oljeutskiller i tilknytning til anlegget.

Virksomheten har ikke en oljeutskiller som er koblet til et avløpsnett, men en settlingstank. Tanken tar imot vann fra spyling av maskindeler og rengjøring av IBC-containere. Det spyles anslagsvis fem ganger i året. Når tanken er full tappes den manuelt. Vannet renner til dokken og deretter til sjø. Virksomheten tar ikke prøver av vannet.

I e-post datert 31. mai 2023 skriver Westcon Karmsund (under punktet om det er tatt analyseprøver av utslipp fra oljeutskiller) at avfallsaktør tømmer utskilleren ved behov. Tømmerrapport og deklarasjonsskjema fra tømming i 2022 er lagt ved tilbakemeldingen. Virksomheten skriver videre at det skal lages en ny prosedyre for tanken, der det ikke skal være noen utslipp.

### **Tankforskriften**

Virksomheten har ingen tankanlegg større enn 1000 liter. Virksomheten faller dermed ikke inn under virkeområdet til forurensningsforskriften kapittel 18 (tankforskriften).

### **Nytt utsorteringskrav: Plast-, hage- og matavfall**

Den 1. januar 2023 trådte avfallsforskriftens kapittel 10a *Utsortering og materialgjenvinning av enkelte avfallstyper* i kraft. Kapitlet stiller krav om utsortering av husholdningslignende plast-, hage- og matavfall. Kravene gjelder for kommuner og virksomheter.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Framlagt dokumentasjon for å verifisere faktiske forhold:

- Prosedyre WCP-17.10 Mottak av avfall og farlig avfall (23.08.2016, revisjonsstatus E)
- Prosedyre WCP-17.25 Rengjøringsrutiner for verftsområdet
- Miljørisikovurdering Wescon Yards AS (udatert)
- E-post fra Westcon Karmsund datert 31. mai 2023