



Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS

NORVAR

By eller tettsted

Adresse

13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningsident

Spillvann

Øvre punkt

Inspeksjonskum bak huset

Nedre punkt

Septik tank

Dato for inspeksjonen

11.05.2021

Inspeksjonsnummer

2

Inspeksjonsretning



Medstrøms

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale Teglstein
Rørlengde (m) 6,3

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring

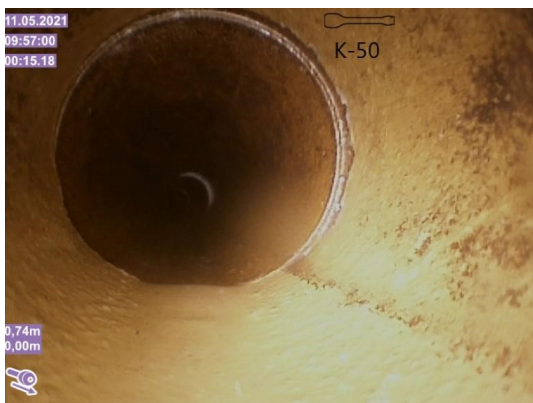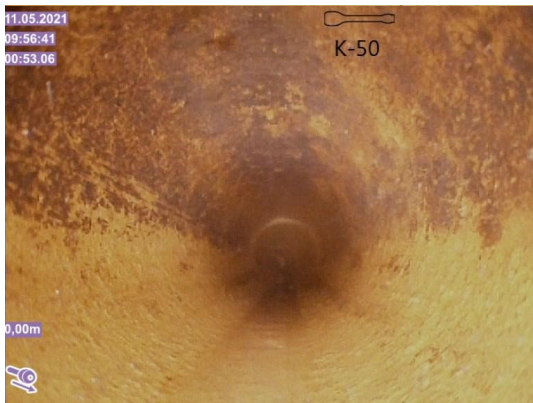



Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS

NORVAR

By eller tettsted

Adresse

13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningsident

Spillvann

Øvre punkt

Inspeksjonskum bak huset

Nedre punkt

Septik tank

Dato for inspeksjonen


11.05.2021

Inspeksjonsnummer

2

Inspeksjonsretning

Medstrøms

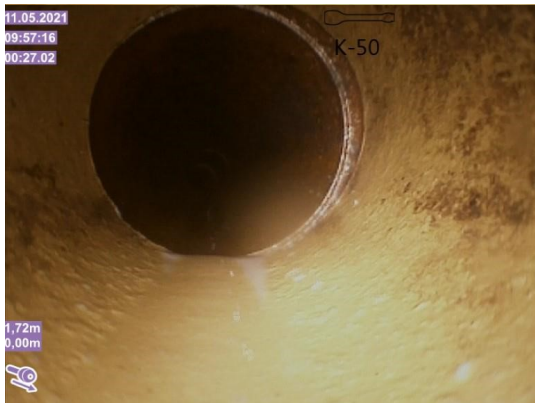



Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS

NORVAR

By eller tettsted

Adresse

13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningsident

Spillvann

Øvre punkt

Inspeksjonskum bak huset

Nedre punkt

Septik tank

Dato for inspeksjonen



11.05.2021

Inspeksjonsnummer

2

Inspeksjonsretning



Medstrøms

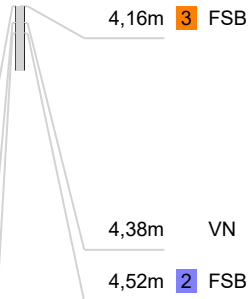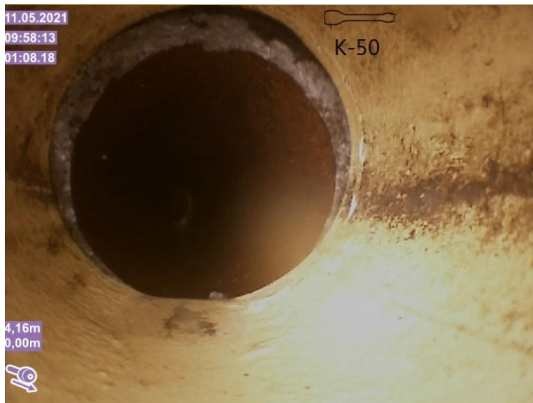

Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjoten er delvis åpen.

Vannivå, 5 %

Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mellom halbe og hele rørtykkelsen

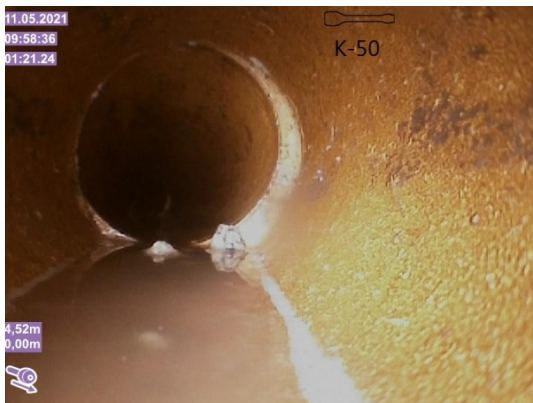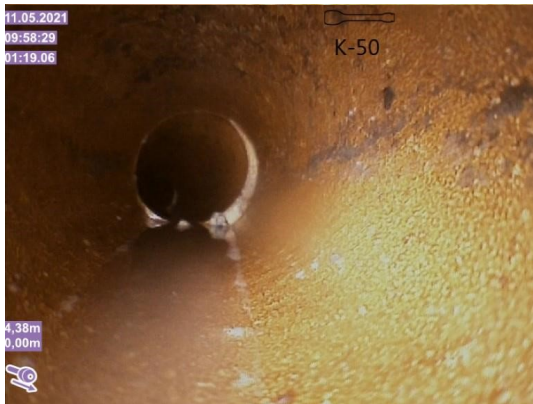




Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted
Adresse
13-119 Tjøsvollvegen 77


Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Inspeksjonskum bak huset
Nedre punkt
Septik tank

Dato for inspeksjonen
11.05.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms

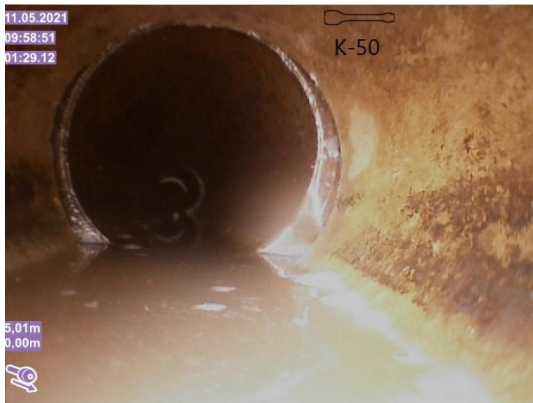

5,01m 3 FSB

Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjoten er delvis åpen.

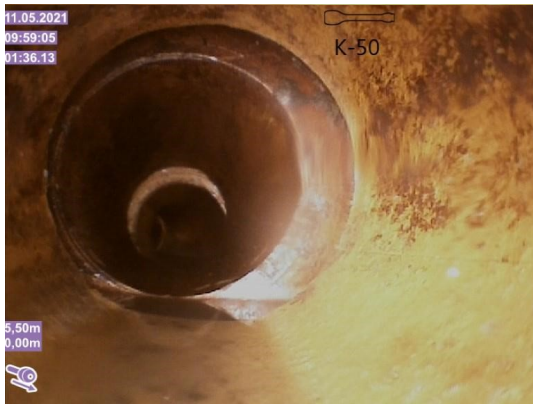

5,50m 4 FSB

Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mer enn 2 ganger rørtykkelsen eller skjoten er helt åpen.



5,69m 3 SRC

Sprukket rør, Kompleks, Klokken 11-1, Rørbiter har løsnet eller mangler. Teglstein mangler fra sin opprinnelige posisjon.



Inspeksjonsrapport

13-119 Tjøsvollvegen 77, Risa AS

NORVAR

By eller tettsted

Adresse

13-119 Tjøsvollvegen 77

Ledningsident

Spillvann

Øvre punkt

Inspeksjonskum bak huset

Nedre punkt

Septik tank

Dato for inspeksjonen



11.05.2021

Inspeksjonsnummer

2

Inspeksjonsretning

Medstrøms

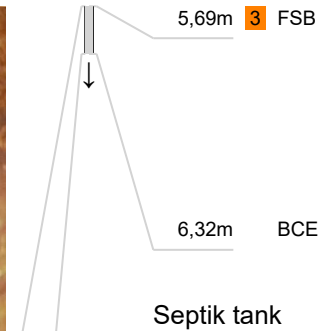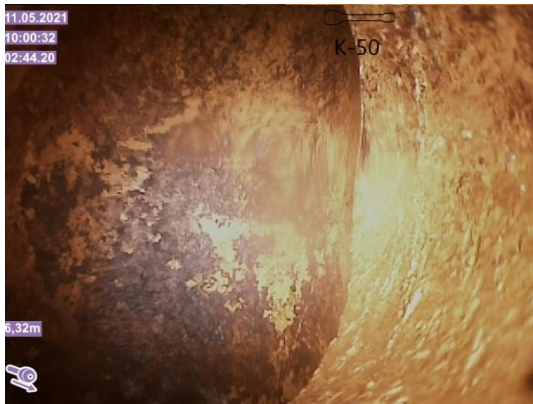

Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 12-12, Forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjøten er delvis åpen.

Avslutt inspeksjon