

Dato: <b>2022-05-02</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: <b>PROTEUS</b>	Meter start: <b>0.02</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	

Fra gate/vei: <b>Tjøsvollvegen</b>	Fra kart:	Oppstrøms: <b>Opp mot Tjøsvollvegen 81B</b>
Til gate/vei: Beliggenhet: Ledningstype: <b>Avløp felles</b>	Til kart:	Nedstrøm: Insp. Retning: Insp lengde: <b>27783 Motstrøms</b>
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale:	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	<b>CCTV</b> <b>160mm / 160mm</b> <b>Polyvinylklorid</b>
Anmerkning:		

## 0.02m (Opp mot Tjøsvollvegen 81B)


Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
0.02m		SI	Start inspeksjon	0%	00:00:01	(1)
3.15m		RE	Retningsending av;på Klokken 11 Prefabrikkert bend	0%	00:00:31	(2)
5.38m		RE	Retningsending av;på Klokken 3 Prefabrikkert bend	0%	00:00:40	(3)
8.73m		ME	Materialending til Betong	0%	00:00:58	(4)
29.26m		RØ3	Røtter, reduksjon i tvernsnittsarealet er mellom 15 - 30%, av;på Klokken 1 til Klokken 6 Sammenfittede røtter / røttugge	0%	00:04:47	(5)
30.21m		ANM	Anmerkning For mye motstand på kabelen	0%	00:06:02	(6)
30.21m		IF	Inspeksjon fullført Kommer ikke lengre	0%	00:06:04	(7)

30.21m (27783)

Dato: <b>2022-05-02</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: <b>0.02</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	



(1)

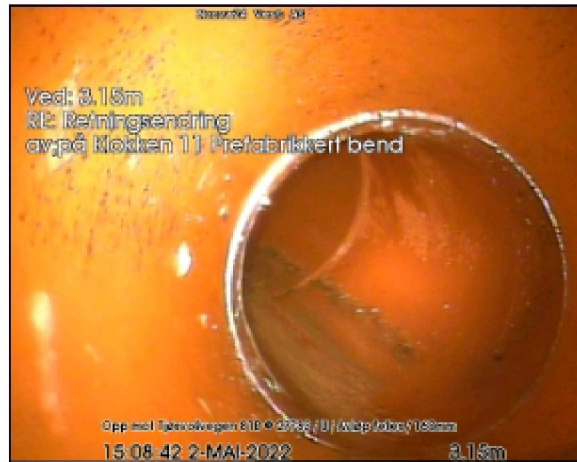


(2)



(3)




(4)

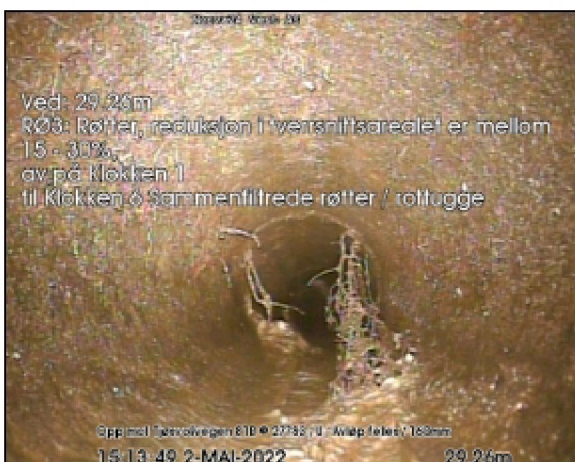

(5)



(6)

		<h2>Rapport fra Inspeksjon</h2>			Norva24 Vest AS Vabakkjen 4 5411 Stord	
Dato: <b>2022-05-02</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:	
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: <b>0.02</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>		



(7)