



OPPDRAG ID #KAH7922

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-03-24

Lokasjon Fredheimvegen 21, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/151f1608-0910-4143-b854-2ca4b41f6af6/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/151f1608-0910-4143-b854-2ca4b41f6af6/zippedImages)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk.

Innhold:

[Fra septiktank mot hus fredheimvegen 21](#)

[Fra septiktank mot grøft fredheimvegen 21](#)

Fra septiktank mot hus fredheimvegen 21

Dato 2022-03-24	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Fredheimvegen 21, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning


Punktdeformasjon på 7,8 meter. Står vann enkelte plasser langs strekket

1:463	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra septiktank mot hus fredheimvegen 21		
	7,80m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 4-6	1	
	12,00m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	14,20m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriker, Kl 3		
	15,80m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriker, Kl 10		
	16,00m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriker, Kl 3		
	16,30m	IF	Inspeksjon fullført ved bend opp		

Konklusjon

Røret bør utbedres

Foto fra Fra septiktank mot hus fredheimvegen 21

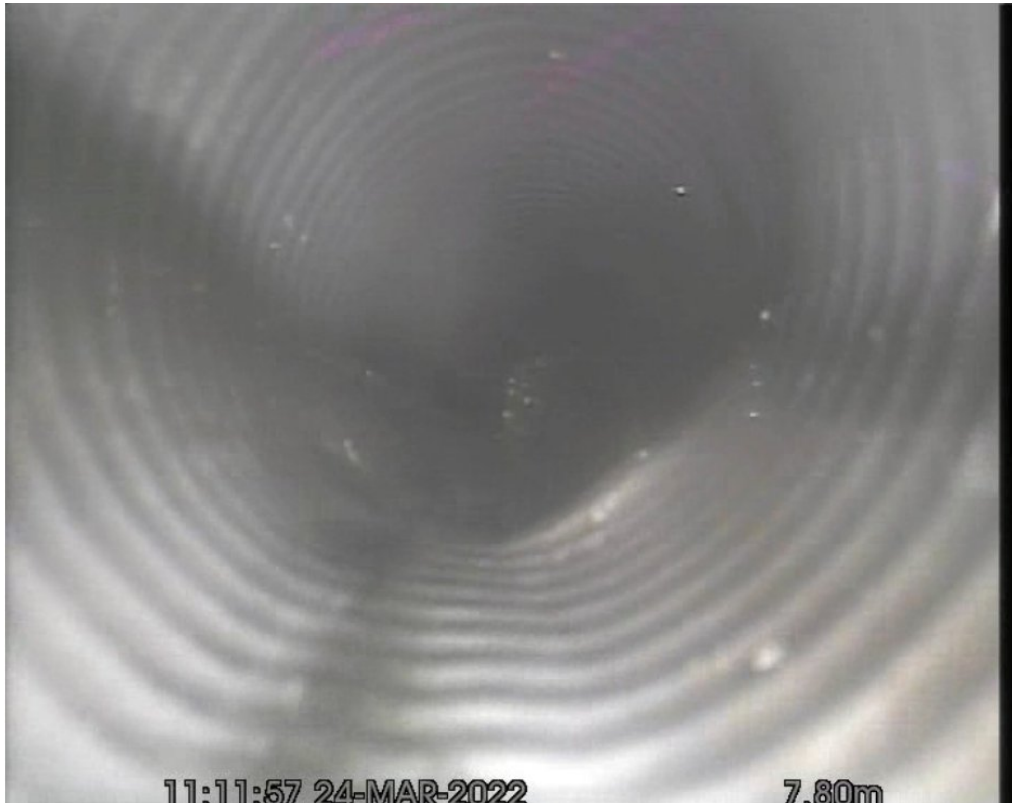

11:11:57 24-MAR-2022

7.80m

DF 7,80m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 4-6



11:12:21 24-MAR-2022

11.98m

VN 12,00m Vannivå, Gradering 2



Sjekkliste ved kontroll av private kloakkledninger.

Gjelder: Eiendommen gnr 10 bnr 30
 Adresse: FREDHEIMVEGEN 21

Nr.	Tilstand	Ja	Nei	Resultat påført i rapport	
				Ja	Nei
1	Er det lert dialog med eier				
2	Er septiktanken lokalisert og klargjort	X			
3	Er ledning mot huset spylt	X			
4	Er ledning med strøm sept.tank spylt	X			
4	Er ledning grovt - septiktank spylt	X			
5	Er dykker på septitank satt på igjen				
6	Er det undersøkt hvor taksvannet er ført	X			
7	Er det drenering rundt huset (tennisk med eier)				
8	Er det undersøkt hvor dreneringsnett er ført				
9	Er det undersøkt hvor avløp fra utv. skåler er ført	X			
10	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset				
11	Dersom Ja: Er det undersøkt hvilket vann påkobl. fører				
12	Er det helt klart hvilket materiale ledningen er av	X			
13	Er det helt klart hvilket materiale ledningen er av	X			
14	Er alle feil, skader, forskyvninger etc. tatt ut				
15	Er det sandfang med vannlås på esendommen		X		
16	Er det tatt fargeprøve fra takvann	X			
17	Er det tatt fargeprøve fra slukvann	X			
18	Er det tatt fargeprøve fra drenering		X		


Andre merknader:

Date: 24/2-2022
 Underskrift operator: KEVIN ANDRE HAALM

Fra septiktank mot grøft fredheimvegen 21

Dato 2022-03-24	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Fredheimvegen 21, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Medstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning
Ingen bemerkelser

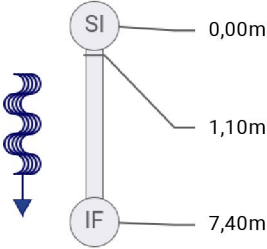1285	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra septiktank mot grøft fredheimvegen 21		
	1,10m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	7,40m	IF	Inspeksjon fullført i åpen grøft		

Konklusjon
Ingen bemerkelser