


Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: PROTEUS	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	

Fra gate/vei: Til gate/vei:	Fredheimvegen	Fra kart: Til kart:	Oppstrøms: Nedstrøm:	Drensrør 2 Mot betong kum på bakken OV Medstrøms
Beliggenhet: Ledningstype:	Overvann		Insp. Retning: Insp lengde:	
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale:	Rengjort Stikkprøve Undersøkelse	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	CCTV 110mm / 110mm Plast	
Anmerking:				

0.00m (Drensrør 2)



Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
0.00m		SI	Start inspeksjon	0%	00:00:00	(1)
0.41m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:03	(2)
16.03m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:00:45	(3)
25.34m		RE	Retningsending av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:01:10	(4)
35.21m		SR2	Sprukket rør, sprekke er åpne/løse teglstein, av;på 1 O'Clock til 5 O'Clock Langsående	0%	00:01:38	(5)
35.21m		IS3	Innsig vann renner inn, av;på 3 O'Clock	0%	00:01:39	(6)

35.21m

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	

35.21m

Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
38.19m		SR2	Sprukket rør, sprekke er åpne/løse teglstein, av;på 2 O'Clock til 4 O'Clock Langsående	0%	00:01:54	(7)
38.19m		IS3	Innsig vann renner inn, av;på 2 O'Clock til 4 O'Clock	0%	00:01:56	(8)
44.08m		RE	Retningsendring av;på 3 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:02:11	(9)
50.20m		IF	Inspeksjon fullført Betong kum på bakken	0%	00:02:33	(10)

50.20m
(Mot be
long ku
m på ba
kken OV


Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	




(1)



(2)

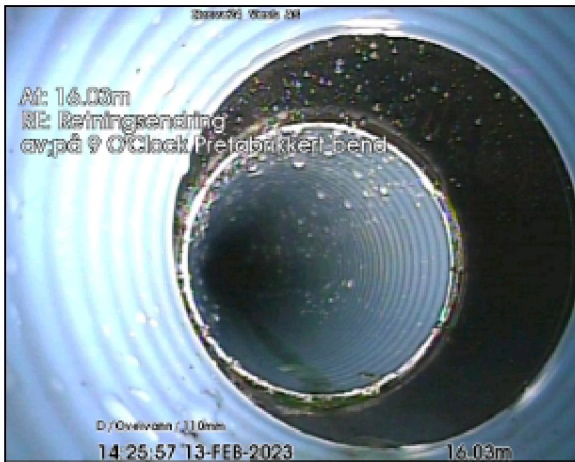

(3)

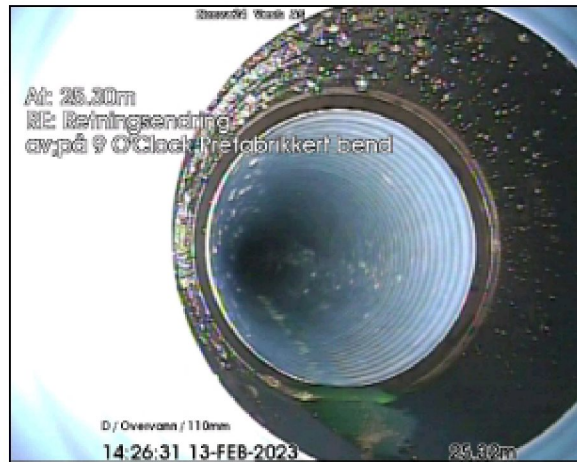

(4)



(5)



(6)

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	




(7)



(8)



(9)

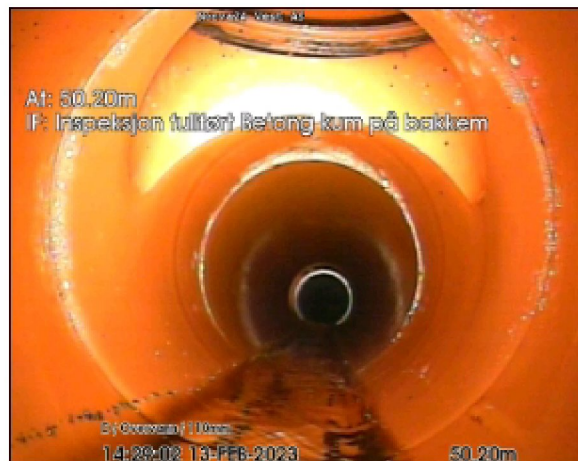

(10)