		<h2>Rapport fra Inspeksjon</h2>			Norva24 Vest AS Vabakkjen 4 5411 Stord	
Dato: <b>2023-02-13</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:	
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: <b>PROTEUS</b>	Meter start: <b>0.12</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>		


Fra gate/vei: Til gate/vei: Beliggenhet: Ledningstype:	<b>Fredheimvegen</b>	Fra kart: Til kart:	Oppstrøms: Nedstrøm: Insp. Retning: Insp lengde:	<b>OV Kum på bakken</b> <b>Grøft</b> <b>Motstrøms</b>
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale:	<b>Rengjort</b> <b>Stikkprøve Undersøkelse</b>	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	<b>CCTV</b> <b>160mm / 160mm</b> <b>Polyvinylklorid</b>	
Anmerkning:				

### 0.12m (OV Kum på bakken)

	Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
 0.12m	0.12m		SI	Start inspeksjon		00:00:01	(1)

Dato: <b>2023-02-13</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: <b>0.12</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	

0.12m



Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
27.13m		SR2	Sprukket rør, sprekke er åpne/løse teglstein, av;på 1 O'Clock Langsående		00:01:12	(2)
27.15m		IS3	Innsig vann renner inn, av;på 1 O'Clock		00:01:14	(3)
30.75m		SR2	Sprukket rør, sprekke er åpne/løse teglstein, av;på 1 O'Clock til 4 O'Clock Langsående		00:01:40	(4)
30.77m		IS3	Innsig vann renner inn, av;på 1 O'Clock		00:01:42	(5)
32.56m		SR2	Sprukket rør, sprekke er åpne/løse teglstein, av;på 1 O'Clock til 4 O'Clock Langsående		00:01:57	(6)
32.66m		IS3	Innsig vann renner inn, av;på 1 O'Clock		00:01:59	(7)

Dato: <b>2023-02-13</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: <b>0.12</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	

32.66m

Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
34.28m		SR2	Sprukket rør, sprekke er åpne/løse teglstein, av;på 9 O'Clock til 11 O'Clock Langsående		00:02:13	(8)
34.31m		IS3	Innsig vann renner inn, av;på 9 O'Clock til 11 O'Clock		00:02:14	(9)
35.62m		SR2	Sprukket rør, sprekke er åpne/løse teglstein, av;på 9 O'Clock til 11 O'Clock Langsående		00:02:25	(10)
39.35m		TK	Tilkopling Prefabrikkert grenrør. av;på 1 O'Clock til 4 O'Clock		00:02:42	(11)
40.49m		IF	Inspeksjon fullført		00:02:48	(12)

40.49m  
(Grøft)

Dato: <b>2023-02-13</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: <b>0.12</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)



(6)


Dato: <b>2023-02-13</b>	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: <b>Rhys Kennedy</b>	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: <b>0.12</b>	Standard: <b>DAS RAPPORT-145</b>	



(7)



(8)

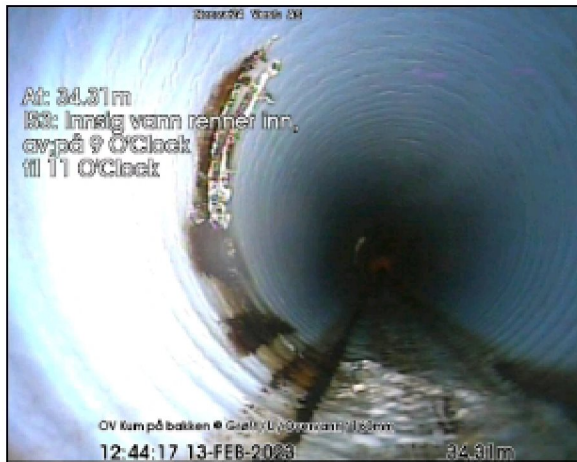

(9)



(10)



(11)



(12)