

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Strekknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype: PROTEUS	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	

Fra gate/vei: Til gate/vei: Beliggenhet: Ledningstype:	Fredheimvegen Spillvann	Fra kart: Til kart:	Oppstrøms: Nedstrøm: Insp. Retning: Insp lengde:	Inn til hus Septiktank Motstrøms
Rengjort: Formål: Type foring: Foringsmateriale:	Rengjort Stikkprøve Undersøkelse	Insp metode: Vannreg tiltak: Dimensjon: Rørmateriale:	CCTV 110mm / 110mm Polyvinylklorid	
Anmerkning:				

0.00m (Inn til hus)

Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
0.00m		SI	Start inspeksjon	0%	00:00:04	(1)
0.37m		DF1	Deformasjonen er 5% eller mindre av rørdimensjonen, av;på 12 O'Clock til 1 O'Clock Punkt deformasjon	0%	00:00:13	(2)
3.10m		DF1	Deformasjonen er 5% eller mindre av rørdimensjonen, av;på 12 O'Clock Punkt deformasjon	0%	00:00:53	(3)
3.22m		DF2	Deformasjonen er mellom 5 - 15% av rørdimensjonen, av;på 5 O'Clock til 7 O'Clock Punkt deformasjon	0%	00:00:56	(4)
3.73m		VN	Vannivå 3 % Grunnmur	3	00:01:06	(5)
4.46m		DF1	Deformasjonen er 5% eller mindre av rørdimensjonen, av;på 5 O'Clock til 6 O'Clock Punkt deformasjon	3	00:01:20	(6)
4.68m		DF2	Deformasjonen er mellom 5 - 15% av rørdimensjonen, av;på 11 O'Clock til 1 O'Clock Punkt deformasjon	3	00:01:26	(7)
5.38m		VN	Vannivå 0%	0%	00:01:36	(8)

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	

5.38m




12.06m (Septiktank)

Posisjon	KE	Kode	Observasjon	Vann	Video	Bil.
6.34m		DF1	Deformasjonen er 5% eller mindre av rørdimensjonen, av;på 11 O'Clock Punkt deformasjon	0%	00:01:47	(9)
11.30m		TK	Tilkopling Prefabrikkert grenrør. av;på 1 O'Clock til 5 O'Clock	0%	00:02:40	(10)
11.54m		RE	Retningsendring av;på 9 O'Clock Prefabrikkert bend	0%	00:02:42	(11)
11.76m		TK	Tilkopling Prefabrikkert grenrør. av;på 1 O'Clock til 3 O'Clock	0%	00:02:45	(12)
12.06m		IF	Inspeksjon fullført	0%	00:02:49	(13)

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	




(1)

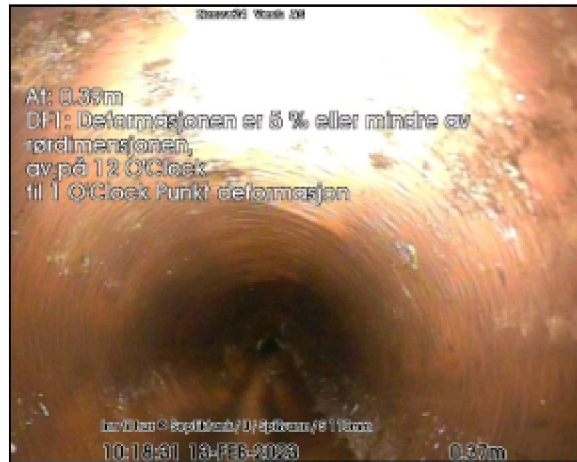

(2)



(3)

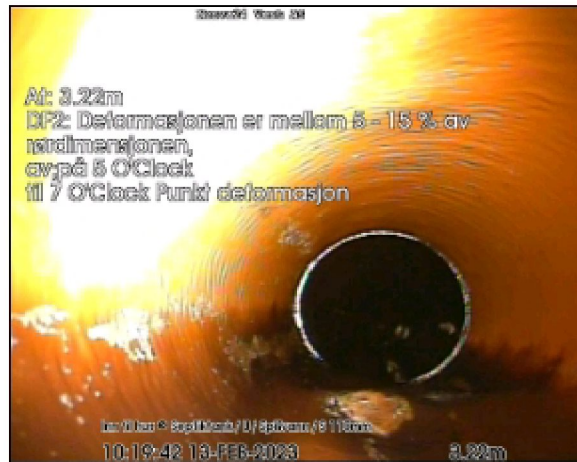

(4)



(5)




(6)

Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145	



(7)

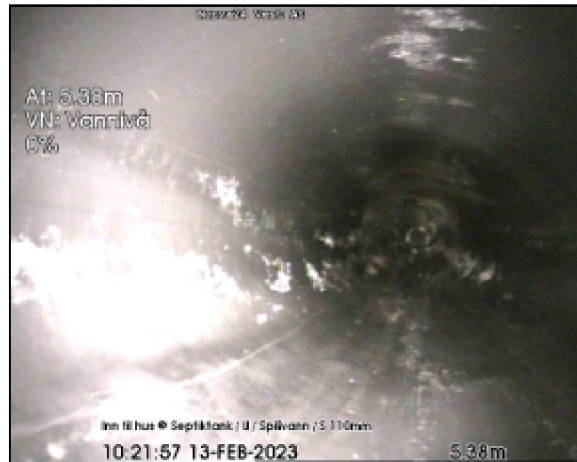


(8)




(9)




(10)

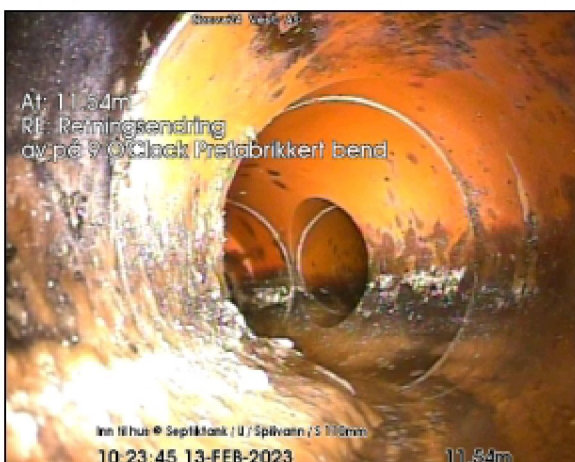

(11)

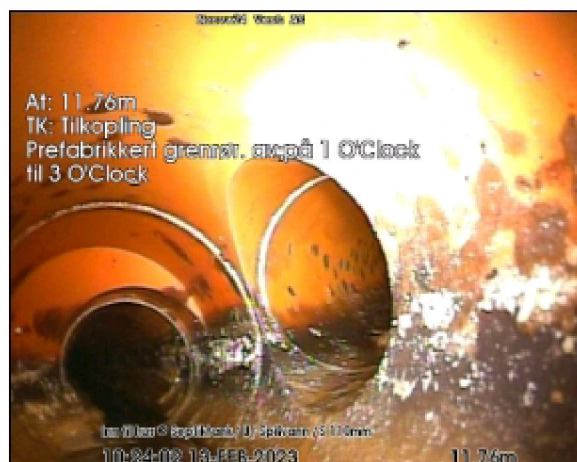

(12)

		<h2>Rapport fra Inspeksjon</h2>			Norva24 Vest AS Vabakkjen 4 5411 Stord	
Dato: 2023-02-13	Kontraksnummer:	Dreneringsområde:	Operatør: Rhys Kennedy	Streknummer:	Ledningsidentitet:	
Tilstede:	Inspeksjonsbil:	Kameratype:	Meter start: 0.00	Standard: DAS RAPPORT-145		



(13)