



OPPDRAAG ID #KAH1059

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-10-31
Lokasjon Vestre Karmøyveg 229, Sævelandsvik

Kunde Birkeland
Kontakt Kjell Ståle Huus
Merking
Operatør Kevin André Håland
Til stede Rune
Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/867b1b2c-f8d9-4fe3-b7e5-5cae1667528f/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/867b1b2c-f8d9-4fe3-b7e5-5cae1667528f/zippedImages)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av stikk fra grøft



Fra stikk i grøft mot vestre karmøyveg 229

Dato 2022-10-31	Oppdragsgiver Birkeland	Kontakt Kjell Ståle Huus	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 229, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Punktdeformasjoner enkelte plasser langs hele strekket.

1:993


Posisjon

Kode

Observasjon

Gradering

Bilder

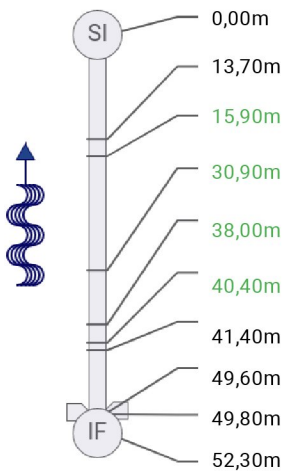

0,00m	SI-SL	Fra stikk i grøft mot vestre karmøyveg 229		
13,70m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, Kl 12		
15,90m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 5	1	
30,90m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 6-8	1	
38,00m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 5-7	1	
40,40m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 5,7	1	
41,40m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
49,60m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, Kl 9		
49,80m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabriert, Kl 3		
52,30m	IF	Inspeksjon fullført ved bend opp		

Konklusjon

Røret bør utbedres

Foto fra Fra stikk i grøft mot vestre karmøyveg 229



SI 0,00m Fra stikk i grøft mot vestre karmøyveg 229



12:46:14 31-OKT-2022

15.86m

DF 15,90m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 5



12:46:55 31-OKT-2022

30.90m


DF 30,90m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 6-8



12:47:14 31-OKT-2022

37.96m

DF 38,00m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 5-7

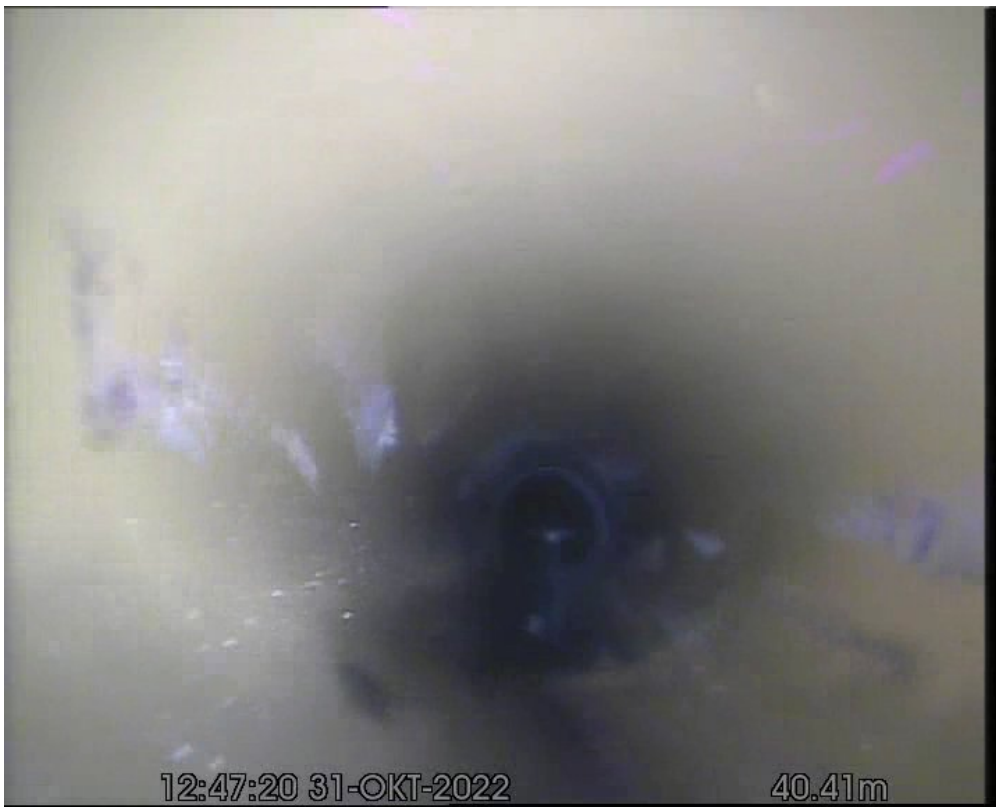


12:47:20 31-OKT-2022

40.41m

DF 40,40m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, KI 5,7

05:11 ons. 2. nov. 69% 69%

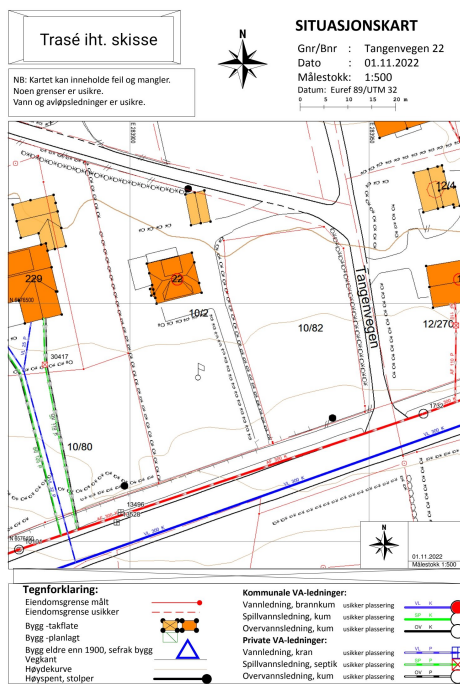

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn: KEVIN ANDRE HALVAND

Eiendom (gnr/bnr): 10/62


Adresse: VESTRE KARMYVEG 229

Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	NEI	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	NEI	
3	Ledning med huset spyli	NEI	
4	Ledning mellom septiktank/spyll	JA	
5	Ledning grøft – septiktank/spyll?	JA	
6	Dykker på septiktank salt på igjen?		
7	Fargeprøve fra takvann?	NEI	
8	Fargeprøve fra slukvann?	NEI	
9	Fargeprøve fra dreneringsvann?	NEI	
10	Drenering rundt/biøst sjøkket/finnet (snakk med eier)?	NEI	
11	Det skal tegnes inn utvendige sluker på kart		
12	Er det sluk i kjellerhale og hvor er den koblet?	NEI	
13	Er det sandfang med vannkøle på overflommen?	JA	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	NEI	
15	Reason Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Slukk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?	OV	
18	Hvor er dreneringsvannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?	OV	

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Informasjon fra eier

Dato: 3/10-2021
Underskrevet operatør: KEVIN ANDRE HALVAND

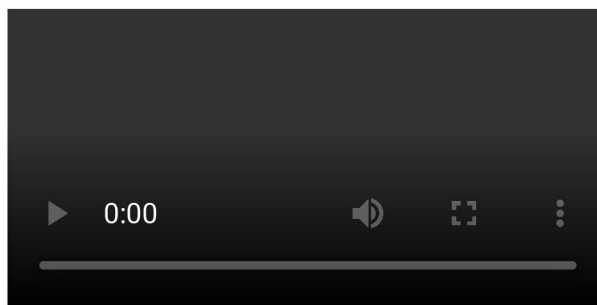

Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_229.avi" (https://admin.zapit.no/report/867b1b2c-f8d9-4fe3-b7e5-5cae1667528f/media/videodownload/05d75bac6fd931081adbd7939b4d5e8d06ac73d7.avi/Vestre_Karm_yveg_229.avi)