



OPPDRAG ID #KAH6765

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-10-31
Lokasjon Vestre Karmøyveg 229, Sævelandsvik

Kunde Birkeland
Kontakt Kjell Ståle Huus
Merking
Operatør Kevin André Håland
Til stede Rune
Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/813a3775-b2c1-4a51-926e-a15b9b3c4946/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/813a3775-b2c1-4a51-926e-a15b9b3c4946/zippedImages)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av stikk fra grøft



Fra stikk i grøft mot vestre karmøyveg 229

Dato 2022-10-31	Oppdragsgiver Birkeland	Kontakt Kjell Ståle Huus	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 229, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 125	Material Betong	Værtype	Rørtype Overvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Forskjøvne skjøter enkelte plasser på strekket. Betongrør bærer noe preg av slitasje. Sprekker på 14,5 meter. Røtter i røret på 6 meter.

1:658	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra stikk i grøft mot vestre karmøyveg 229		
	0,10m	KS1	Korrosjon/slitasje, Gradering 1, Kl 12-12	1	
	1,80m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	6,00m	RØ3-S	Røtter, Gradering 3, Type: Sammenfiltrede røtter, Kl 3-9	3	
	12,30m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	14,50m	SR2	Sprekker, Gradering 2, Kl 1,11	2	
	14,70m	ME-BET-PLA	Materialendring fra Betong til Plast		
	15,30m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	15,60m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	40,10m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	41,50m	IF	Inspeksjon fullført ved dykkert		
	41,80m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		

Konklusjon

Røret bør utbedres

Foto fra Fra stikk i grøft mot vestre karmøyveg 229



SI 0,00m Fra stikk i grøft mot vestre karmøyveg 229



fra rør i grøft mot vestre
karmøyveg 229
125mm btg

12:41:55 31-OKT-2022

-0.02m

KS 0,10m Korrosjon/slitasje, Gradering 1, Kl 12-12



12:42:01 31-OKT-2022

1.77m

FS 1,80m Forskjøvet skjot, Gradering 2, Retning: Langsgående, KI 12-12



12:42:13 31-OKT-2022

5.99m

RØ 6,00m Røtter, Gradering 3, Type: Sammenfiltrede røtter, KI 3-9



12:42:31 31-OKT-2022

12.30m


FS 12,30m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12



12:42:36 31-OKT-2022

14.48m

SR 14,50m Sprekker, Gradering 2, Kl 1,11

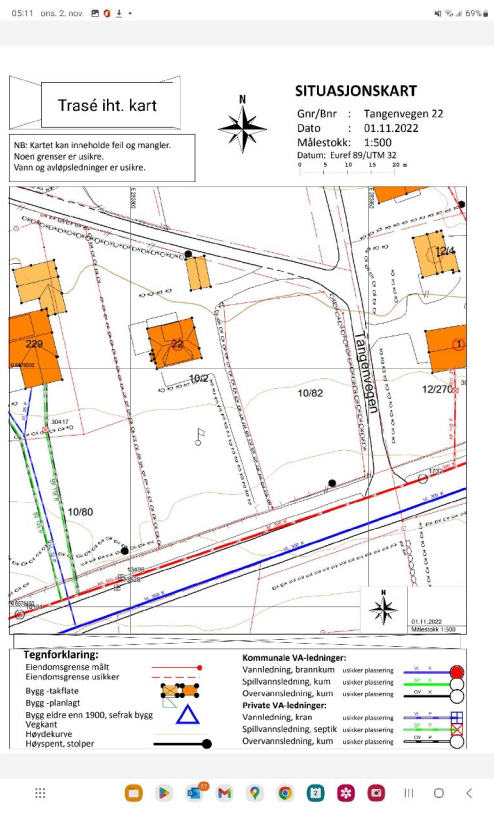

Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger

Navn: KEVIN ANDRE HALVÅG

Eiendom (gnr/bnr): 10/62

Adresse: VESTRE KARMVÅG 229

Nr	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	NEI	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	NEI	
3	Ledning mot huset spylt	NEI	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	JA	
5	Ledning gniott - septiktank spylt?	JA	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?		
7	Fargeprøve fra takvann?	NEI	
8	Fargeprøve fra slukvann?	NEI	
9	Fargeprøve fra drensvann?	NEI	
10	Drensning rundt huset sjekket (tunnet (snakl. med eier))	NEI	
11	Det skal tegnes inn utvendige sluker på kart		
12	Er det sluk i kjellerhals og hvor er den koblet	NEI	
13	Er det sandfang med vannlås på eiendommen?	JA	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	NEI	
15	Dersom ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?	OV	
18	Hvor er drensvannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?	OV vann	

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Informasjon fra eier:

Dato: 31/10-2022
Underskrift operatør: KEVIN ANDRE HALVÅG

