



OPPDRAK ID #KAH6450

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-01-18

Lokasjon Vestre Karmøyveg 213B, Sevlandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Linn, Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/de3872de-e359-4bd3-ada2-9ed43b7c4984/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/de3872de-e359-4bd3-ada2-9ed43b7c4984/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg 213B.docx \(https://admin.zapit.no/report/de3872de-e359-4bd3-ada2-9ed43b7c4984/media/attachment/c5e75e74d85db676eff8368a5c45c121aa904774.docx\)](https://admin.zapit.no/report/de3872de-e359-4bd3-ada2-9ed43b7c4984/media/attachment/c5e75e74d85db676eff8368a5c45c121aa904774.docx)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse strekk.

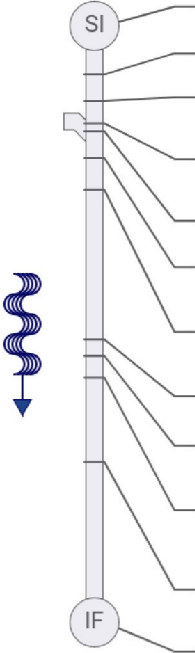









Fra utløp septiktank

Dato 2023-01-18	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 213B, Sevlandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Medstrøms			
Dimensjon 110	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Står vann enkelte plasser langs strekket. Punktdeformasjon på 43,4 meter

1:1048	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra utløp septiktank		
	6,70m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	10,40m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	13,50m	TK-X-PG	Tilkopling, Retning: Gren X, Type: Prefabrikkert, Kl 3 fra septiktank 213C		
	14,60m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	18,30m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	22,70m	VN3-15-30%	Vannivå, Gradering 3	3	
	43,40m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 7-8	1	
	45,70m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	48,70m	VN3-15-30%	Vannivå, Gradering 3	3	
	60,40m	VN3-15-30%	Vannivå, Gradering 3	3	
	82,60m	IF	Inspeksjon fullført i rør		

Konklusjon

Røret bør utbedres.

Foto fra Fra utløp septiktank



SI 0,00m Fra utløp septiktank



VN 18,30m Vannivå, Gradering 2

JTR Gruppen

vestre karmøyveg 213b
fra septiktank mot grøft

13:18:06 18-JAN-2023

22.73m

VN 22,70m Vannivå, Gradering 3

JTR Gruppen

vestre karmøyveg 213b
fra septiktank mot grøft

13:21:22 18-JAN-2023

43.36m

DF 43,40m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, KI 7-8

JTR Gruppen

vestre karmøyveg 213b
fra septiktank mot grøft

13:21:34 18-JAN-2023

45.74m

VN 45,70m Vannivå, Gradering 2

JTR Gruppen

vestre karmøyveg 213b
fra septiktank mot grøft

13:21:50 18-JAN-2023

48.72m

VN 48,70m Vannivå, Gradering 3

vestre karmøyveg 213b
fra septiktank mot grøft

13:22:46 18-JAN-2023

60.39m

VN 60,40m Vannivå, Gradering 3

