



OPPDRAK ID #KAH4454

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2023-03-21

Lokasjon Vestre Karmøyveg 197a, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Epost ks.huus@birkeland.no

Telefon

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Rune

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/1c7b5d4f-4b5b-445f-b714-98c42f5ab4c6/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/1c7b5d4f-4b5b-445f-b714-98c42f5ab4c6/zippedImages)

Vedlegg [Vestre Karmøyveg_197A.docx \(https://admin.zapit.no/report/1c7b5d4f-4b5b-445f-b714-98c42f5ab4c6/media/attachment/18a7a3c9c7aa213ea130dde62f5f1f5ce214d52e.docx\)](https://admin.zapit.no/report/1c7b5d4f-4b5b-445f-b714-98c42f5ab4c6/media/attachment/18a7a3c9c7aa213ea130dde62f5f1f5ce214d52e.docx)

Beskrivelse

Inspeksjon av stikk i grøft

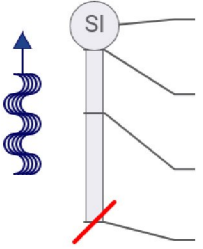



Rør i grøft

Dato 2023-03-21	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 197a, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra Rør i grøft	Til motstrøms	Retning Motstrøms			
Dimensjon 100	Material Betong	Værtype Regn	Rørtype Overvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Mye dårlige skjøter på strekket. Mye røtter i rør

1:444	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Rør i grøft		
	1,40m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	5,10m	RØ3-S	Røtter, Gradering 3, Type: Sammenfiltrede røtter, Kl 5-9	3	
	11,50m	IA	Inspeksjon avbrutt i røtter		

Konklusjon

Inspeksjon måtte avbrytes i røtter på 11,5 meter, må rotspylest før videre inspeksjon.

Foto fra Rør i grøft



SI 0,00m Rør i grøft



FS 1,40m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12



RØ 5,10m Røtter, Gradering 3, Type: Sammenfiltrede røtter, Kl 5-9

