



OPPDRAK ID #KAH7215

JTR Gruppen  
tlf: 976 35 530  
www.jtrgruppen.no  
post@jtrgruppen.no

# Rapport

## Rørinspeksjon

**Utført** 2023-04-11  
**Lokasjon** Vestre Karmøyveg 193, Sævelandsvik

**Kunde** Birkeland AS  
**Kontakt** Kjartan  
**Epost** ks.huus@birkeland.no

**Telefon**

**Merking**

**Operatør** Kevin André Håland

**Til stede** Rune

**Bilder** [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/c0028275-6765-47e5-9d77-779daa914292/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/c0028275-6765-47e5-9d77-779daa914292/zippedImages)

**Vedlegg** [Vestre Karmøyveg 193.docx \(https://admin.zapit.no/report/c0028275-6765-47e5-9d77-779daa914292/media/attachment/46b43f10c902801b199dc7182b81c6e80cd377e0.docx\)](https://admin.zapit.no/report/c0028275-6765-47e5-9d77-779daa914292/media/attachment/46b43f10c902801b199dc7182b81c6e80cd377e0.docx)

### Beskrivelse

Inspeksjon av stikk

### Innhold:

[Stikk i grøft](#)  
[Septiktank](#)



# Stikk i grøft

Dato <b>2023-04-11</b>	Oppdragsgiver <b>Birkeland AS</b>	Kontakt <b>Kjartan</b>	Operatør <b>Kevin André Håland</b>	Adresse <b>Vestre Karmøyveg 193, Sævelandsvik</b>	Standard <b>Basert på T25:2012 og 234:2018</b>
Fra <b>Stikk i grøft</b>	Til <b>septiktank</b>	Retning <b>Motstrøms</b>			
Dimensjon <b>110</b>	Material <b>Plast</b>	Værtype <b>Opphold</b>	Rørtype <b>Spillvann</b>	Forarbeid <b>Rengjort</b>	Kameratype <b>Solo Pro</b>

## Anmerkning

**Punktdeformasjoner enkelte plasser på strekket. Står vann enkelte plasser på strekket.**

1:1247	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Stikk i grøft		
	11,20m	VN3-15-30%	Vannivå, Gradering 3	3	
	13,90m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 6	1	
	29,60m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	38,80m	VN4->30%	Vannivå, Gradering 4	4	
	39,60m	IF	Inspeksjon fullført i septiktank		

## Sammen drag

# Foto fra Stikk i grøft



SI 0,00m Stikk i grøft



VN 11,20m Vannivå, Gradering 3



DF 13,90m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 6





VN 29,60m Vannivå, Gradering 2

fra stikk i grøft mot vestre  
karmøyveg 193  
110mm plast sp

38.80m

09:31:28 11-APR-2023

VN 38,80m Vannivå, Gradering 4

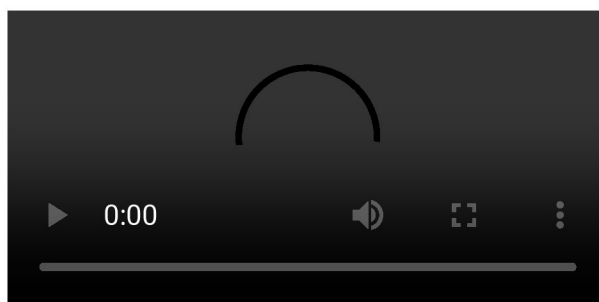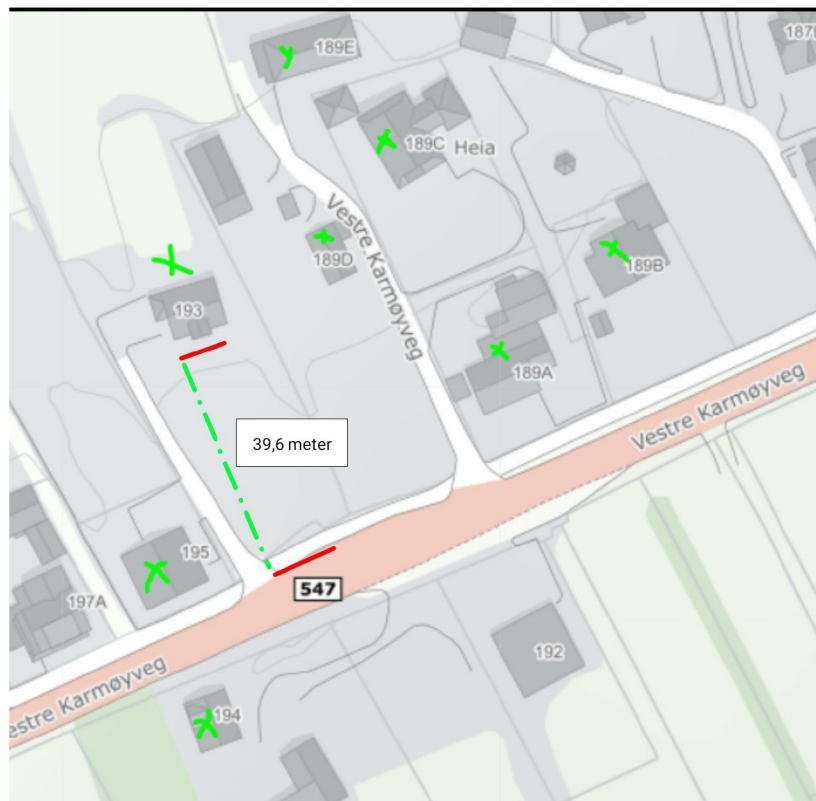



# Septiktank

Dato <b>2023-04-11</b>	Oppdragsgiver <b>Birkeland AS</b>	Kontakt <b>Kjartan</b>	Operatør <b>Kevin André Håland</b>	Adresse <b>Vestre Karmøyveg 193, Sævelandsvik</b>	Standard <b>Basert på T25:2012 og 234:2018</b>
Fra <b>Septiktank</b>	Til <b>hus</b>	Retning <b>Motstrøms</b>			
Dimensjon <b>110</b>	Material <b>Plast</b>	Værtype <b>Opphold</b>	Rørtype <b>Spillvann</b>	Forarbeid <b>Rengjort</b>	Kameratype <b>Solo Pro</b>

Anmerkning  
**Står vann på strekket**

1:378	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Septiktank		
	0,60m	VN4->30%	Vannivå, Gradering 4	4	
	5,90m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, Kl 12		
	9,20m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, Kl 3		
	11,00m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikert, Kl 12		
	11,30m	IF	IF	Inspeksjon fullført ved dimensjonsending	

Sammendrag

# Foto fra Septiktank





SI 0,00m Septiktank



VN 0,60m Vannivå, Gradering 4



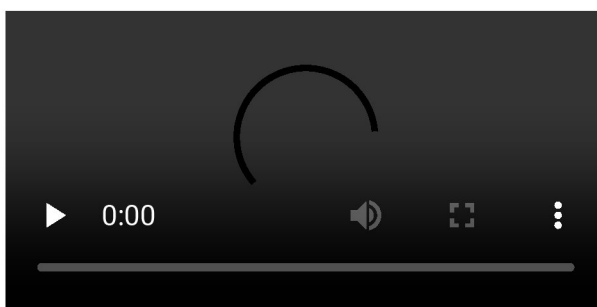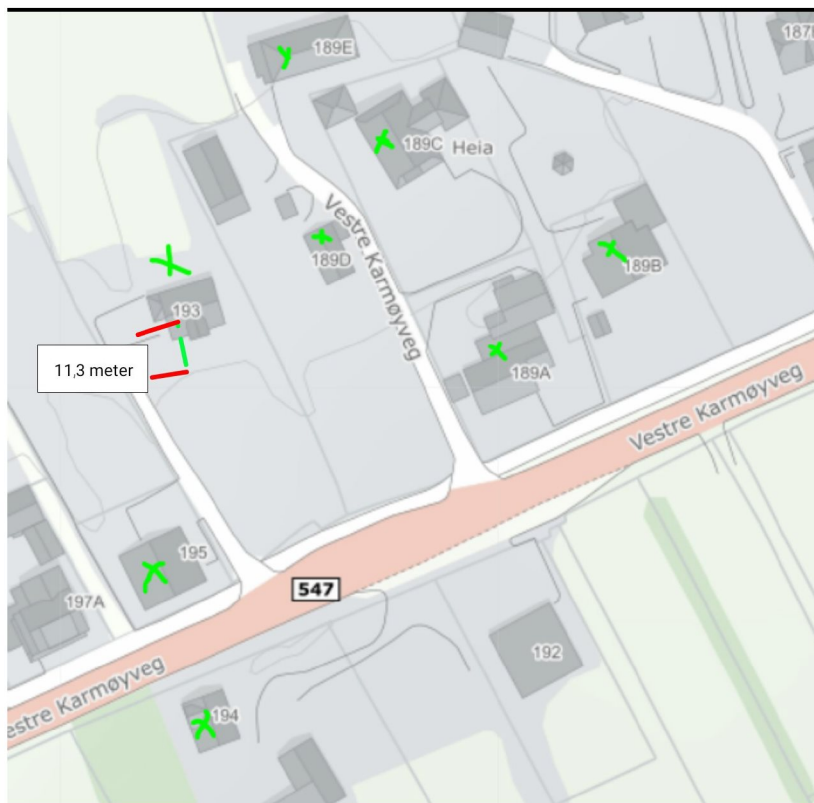

[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre\\_Karm\\_yveg\\_193 \(2\).avi"](https://admin.zapit.no/report/c0028275-6765-47e5-9d77-779daa914292/media/videodownload/16bdff5c328fbeat1c41842e9324c1ad0aabf2248.avi/Vestre_Karm_yveg_193%20%282%29.avi) ([https://admin.zapit.no/report/c0028275-6765-47e5-9d77-779daa914292/media/videodownload/16bdff5c328fbeat1c41842e9324c1ad0aabf2248.avi/Vestre\\_Karm\\_yveg\\_193%20%282%29.avi](https://admin.zapit.no/report/c0028275-6765-47e5-9d77-779daa914292/media/videodownload/16bdff5c328fbeat1c41842e9324c1ad0aabf2248.avi/Vestre_Karm_yveg_193%20%282%29.avi))