



OPPDRAAG ID #KAH1008

JTR Gruppen
tlf: 976 35 530
www.jtrgruppen.no
post@jtrgruppen.no

Rapport

Rørinspeksjon

Utført 2022-12-08

Lokasjon Vestre Karmøyveg 215C, Sævelandsvik

Kunde Birkeland AS

Kontakt Glenn Roar

Merking

Operatør Kevin André Håland

Til stede Spyleoperatør

Bilder [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/56983469-6c62-4bd1-8a41-0ebb50511485/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/56983469-6c62-4bd1-8a41-0ebb50511485/zippedImages)

Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk.



Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 215C

Dato 2022-12-08	Oppdragsgiver Birkeland AS	Kontakt Glenn Roar	Operatør Kevin André Håland	Adresse Vestre Karmøyveg 215C, Sævelandsvik	Standard Basert på T25:2012 og 234:2018
Fra	Til	Retning Motstrøms			
Dimensjon 160	Material Plast	Værtype	Rørtype Spillvann	Forarbeid Rengjort	Kameratype Solo Pro

Anmerkning

Står vann enkelte plasser langs hele strekket. Punktdeformasjoner enkelte plasser langs strekket.

1:1433	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 215C		
	4,60m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 2		
	15,10m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 5	1	
	25,50m	VN2-5-15%	Vannivå, Gradering 2	2	
	34,80m	VN3-15-30%	Vannivå, Gradering 3	3	
	35,00m	DF1-P	Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 4	1	
	40,70m	VN4->30%	Vannivå, Gradering 4	4	
	51,30m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	76,10m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 3		
	76,20m	IF	Inspeksjon fullført ved stikk		

Konklusjon

Røret bør utbedres

Foto fra Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 215C



SI 0,00m Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 215C



DF 15,10m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 5



VN 25,50m Vannivå, Gradering 2




VN 34,80m Vannivå, Gradering 3



DF 35,00m Deformasjon, Gradering 1, Type: Punkt, Kl 4




VN 40,70m Vannivå, Gradering 4

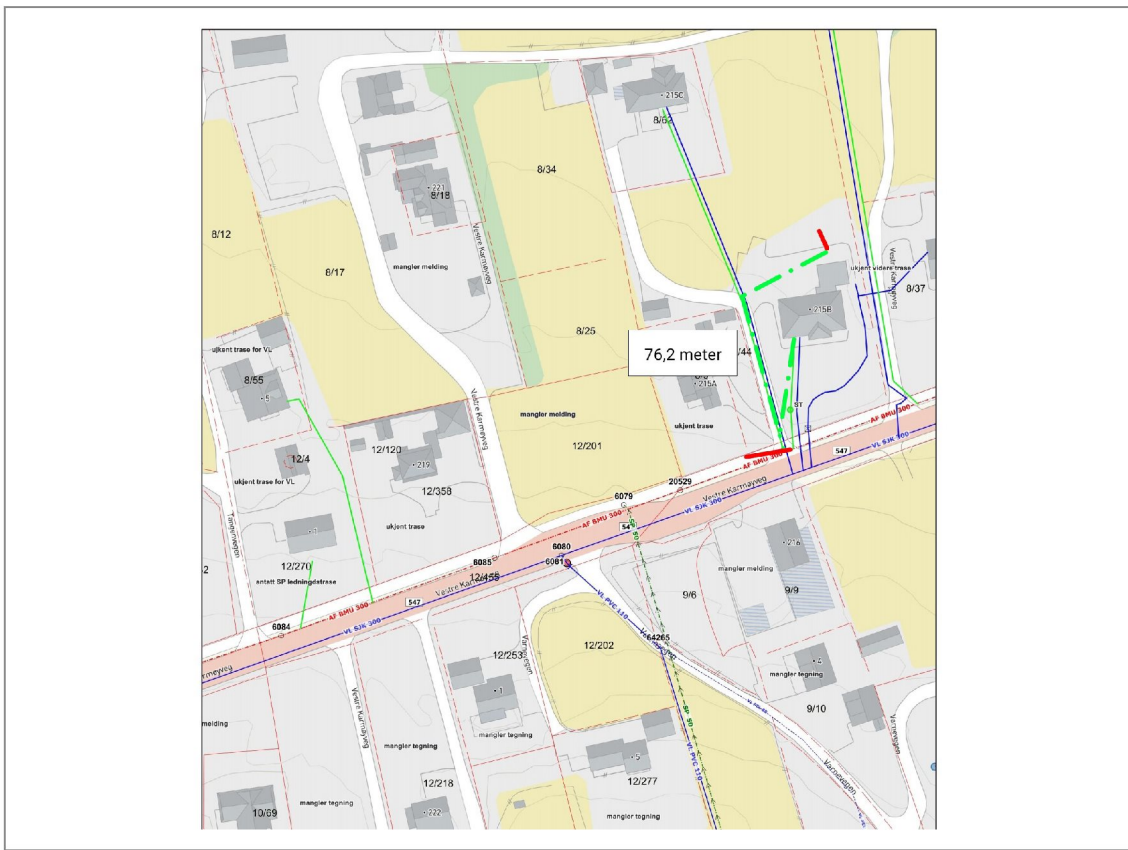

Vedlegg fra Fra rør i grøft mot vestre karmøyveg 215C

[Vestre Karmøyveg 215C.docx \(https://admin.zapit.no/report/56983469-6c62-4bd1-8a41-0ebb50511485/media/attachment/0900df81cd0ce5655910b98af2e6975eaa8193f9.docx\)](https://admin.zapit.no/report/56983469-6c62-4bd1-8a41-0ebb50511485/media/attachment/0900df81cd0ce5655910b98af2e6975eaa8193f9.docx)

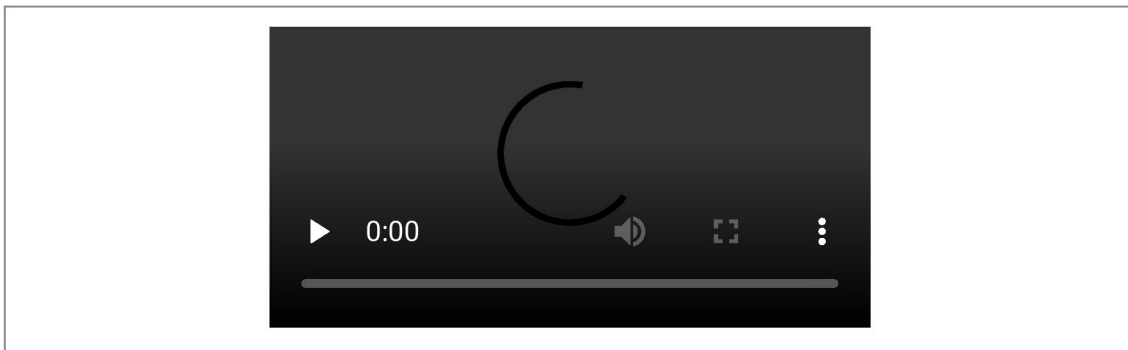

[Klikk her for å laste ned videofilen "Vestre_Karm_yveg_215C.avi" \(https://admin.zapit.no/report/56983469-6c62-4bd1-8a41-0ebb50511485/media/videodownload/2b5d70419828f45d580b7a806198b17b2296abd3.avi/Vestre_Karm_yveg_215C.avi\)](https://admin.zapit.no/report/56983469-6c62-4bd1-8a41-0ebb50511485/media/videodownload/2b5d70419828f45d580b7a806198b17b2296abd3.avi/Vestre_Karm_yveg_215C.avi)