



OPPDRAK ID #KAH4912

JTR Gruppen  
tlf: 976 35 530  
www.jtrgruppen.no  
post@jtrgruppen.no

# Rapport

## Rørinspeksjon

**Utført** 2022-06-03

**Lokasjon** Fredheimvegen 28,

**Kunde** Birkeland AS

**Kontakt** Glenn Roar

**Merking**

**Operatør** Kevin André Håland

**Til stede** David

**Bilder** [Last ned bilder fra rapporten \(https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/zippedImages\)](https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/zippedImages)

### Beskrivelse

JTR Gruppen ble rekvirert i forbindelse med inspeksjon av diverse stikk

### Innhold:

[Fra septiktank mot hus](#)

[Fra utløp septiktank](#)



# Fra septiktank mot hus

Dato <b>2022-06-03</b>	Oppdragsgiver <b>Birkeland AS</b>	Kontakt <b>Glenn Roar</b>	Operatør <b>Kevin André Håland</b>	Adresse <b>Fredheimvegen 28,</b>	Standard <b>Basert på T25:2012 og 234:2018</b>
Dimensjon <b>110</b>	Material <b>Tegl</b>	Retning <b>Motstrøms</b>	Rørtype <b>Spilvann</b>	Forarbeid <b>Rengjort</b>	Kameratype <b>Solo Pro</b>

## Anmerkning

**Forskjøvne skjøter langs strekket. Sprekker enkelte plasser. Sjekket med fargestoff.**

1:96	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra septiktank mot hus		
	0,30m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	0,60m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	0,90m	SR3	Sprekker, Gradering 3, Kl 12	3	
	1,20m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	1,80m	FS2-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12	2	
	3,00m	FS3-L	Forskjøvet skjøt, Gradering 3, Retning: Langsgående, Kl 12-12	3	
	3,80m	TK-N-PG	Tilkopling, Type: Prefabrikeret, Kl 12		
	4,60m	IF	Inspeksjon fullført ved bend opp		

## Konklusjon

**Røret bør utbedres**

# Foto fra Fra septiktank mot hus



SI 0,00m Fra septiktank mot hus



10:37:14 3-JUN-2022

0.34m

FS 0,30m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, KI 12-12



10:37:21 3-JUN-2022

0.91m

SR 0,90m Sprekker, Gradering 3, Kl 12



10:37:25 3-JUN-2022

1.21m

FS 1,20m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12



10:37:32 3-JUN-2022

1.80m

FS 1,80m Forskjøvet skjøt, Gradering 2, Retning: Langsgående, Kl 12-12



10:37:40 3-JUN-2022

2.96m

FS 3,00m Forskjøvet skjøt, Gradering 3, Retning: Langsgående, Kl 12-12

05:30 ons. 8. jun. Fredheimvegen 28 - Lagret

**Sjekkliste for kontroll av private stikkledninger**

Navn:  
Eiendom (gnr/bnr): 10/28  
Adresse: Fredheimvegen 28


Nr.	Tekst	Utført	Merknader
1	Ført dialog med eier	Ja	
2	Septiktank lokalisert og klargjort	Ja	
3	Ledning mot huset spylt	Ja	
4	Ledning nedstrøms septiktank spylt	Ja	
5	Ledning groft - septiktank spylt?	Ja	
6	Dykker på septiktank satt på igjen?		
7	Fargeprøve fra takvann?	Ja	Benner ut i grunn
8	Fargeprøve fra skakvann?	Nei	Ingen skak
9	Fargeprøve fra drenevann?	Nei	
10	Drenering rundt huset sjekket/funnet (snakk med eier)?	Nei	
11	Det skal tegnes inn utvendige sluker på kart		
12	Er det sluk i kjellerhall og hvor er den koblet	Nei	
13	Er det sanifang med vannlås på eiendommen?	Nei	
14	Er det påkoblinger på ledningen utenfor huset?	Nei	
15	Dersom Ja: Hvilket vann er ført inn på ledningen?		
16	Stikk som blir TV-kontrollert skal tegnes på kart		
17	Hvor er takvannet ført?		Ut i grunn
18	Hvor er drenevannet ført?		
19	Hvor er utvendige sluker ført?		Ingen sluker

Forklaring på utført arbeid, slik at det kan forstås av grunneier:

Informasjon fra eier

Dato: 3/6-2022

Underskrift operatør: Kevin Andre Håland

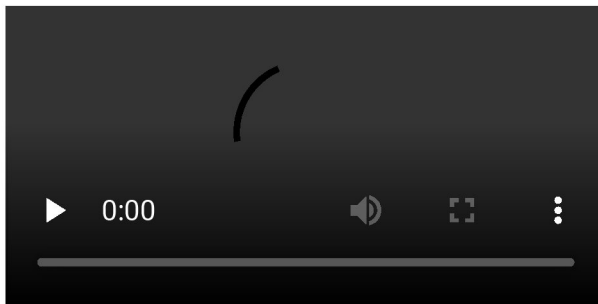



[Klikk her for å laste ned videofilen "Fredheimvegen\\_28.avi"](https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/media/videodownload/a10c48e11e55261398c4de2c178519a5f2e0adcb.avi/Fredheimvegen_28.avi) (https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/media/videodownload/a10c48e11e55261398c4de2c178519a5f2e0adcb.avi/Fredheimvegen\_28.avi)

# Fra utløp septiktank

Dato <b>2022-06-03</b>	Oppdragsgiver <b>Birkeland AS</b>	Kontakt <b>Glenn Roar</b>	Operatør <b>Kevin André Håland</b>	Adresse <b>Fredheimvegen 28,</b>	Standard <b>Basert på T25:2012 og 234:2018</b>
Dimensjon <b>110</b>	Material <b>Plast</b>	Retning <b>Medstrøms</b>	Rørtype <b>Spilvann</b>	Forarbeid <b>Rengjort</b>	Kameratype <b>Solo Pro</b>

Anmerkning  
**Ingen bemerkelser**

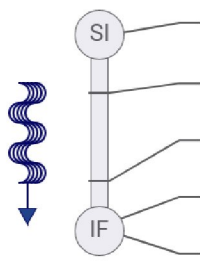
1:378	Posisjon	Kode	Observasjon	Gradering	Bilder
	0,00m	SI-SL	Fra utløp septiktank		
	2,90m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	7,30m	RE-KL09	Retningsendring, Kl 9		
	9,40m	RE-KL03	Retningsendring, Kl 3		
	9,80m	IF	IF	Inspeksjon fullført i hovedledning i gate	

Konklusjon  
**Kan ikke se noen fell på røret**

## Foto fra Fra utløp septiktank



SI 0,00m Fra utløp septiktank

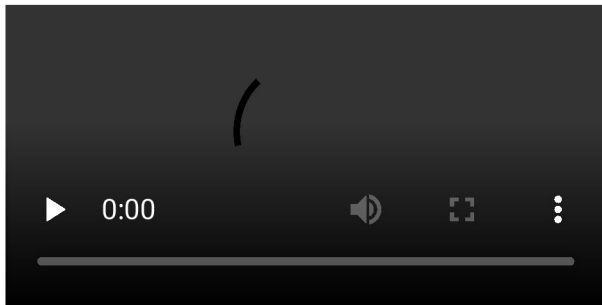

[Klikk her for å laste ned videofilen "Fredheimvegen\\_28 \(2\).avi"](https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/media/videodownload/2fdb8ca5e429ba0eb717b7c15e86867aea2bfa9c.avi/Fredheimvegen_28%20%282%29.avi) ([https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/media/videodownload/2fdb8ca5e429ba0eb717b7c15e86867aea2bfa9c.avi/Fredheimvegen\\_28%20%282%29.avi](https://admin.zapit.no/report/c5f39f6c-22bb-4bd6-b205-17c81b67eb9f/media/videodownload/2fdb8ca5e429ba0eb717b7c15e86867aea2bfa9c.avi/Fredheimvegen_28%20%282%29.avi))