

Inspeksjonsrapport

13-112 Tjøsvollvegen 93, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Septiktank
Nedre punkt
Påkobling hovedledning

Dato for inspeksjonen
09.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms

Adresse
13-112 Tjøsvollvegen 93

Ledningstype Spillvann
Foringsmateriale
Materiale PVC
Rørlengde (m) 12,7

Form
Høyde (mm) 110
Bredde (mm)

Inspeksjonsmetode
Operatørnavn Rhys Kennedy

Temperatur
Rengjøring



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135231.jpg

Septiktank	
0,00m	BCD 00:00 Start inspeksjon
0,00m	REA 00:08 Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 3



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135313.jpg

Inspeksjonsrapport

13-112 Tjøsvollvegen 93, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-112 Tjøsvollvegen 93

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Septiktank
Nedre punkt
Påkobling hovedledning

Dato for inspeksjonen
09.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135331.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135404.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135434.jpg

0,77m	GR	00:24	Grenrør, Klokken 1-5
2,85m	GR	00:49	Grenrør, Klokken 8-11
3,94m	MEAG	01:08	Materialending, Betong

Inspeksjonsrapport

13-112 Tjøsvollvegen 93, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-112 Tjøsvollvegen 93

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Septiktank
Nedre punkt
Påkobling hovedledning

Dato for inspeksjonen
09.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135633.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135705.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135730.jpg

4,62m	3	SRC	02:21	Sprukket rør, Kompleks, Klokken 8-11, Rørbiter har løsnet eller mangler. Teglstein mangler fra sin opprinnelige posisjon.
6,20m	3	FSB	02:42	Forskjøvet skjøt, Tverrforskjøvet, Klokken 12-5, Forskyvningen er mellom hele og 2 ganger rørtykkelsen eller skjoten er delvis åpen.
6,41m		MEAD	02:53	Materialendring, Teglstein

Inspeksjonsrapport

13-112 Tjøsvollvegen 93, Risa AS
NORVAR
By eller tettsted

Adresse
13-112 Tjøsvollvegen 93

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Septiktank
Nedre punkt
Påkobling hovedledning

Dato for inspeksjonen
09.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135753.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135811.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135841.jpg

6,90m	MEAG	03:03	Materialending, Betong
7,15m	VN	03:18	Vannivå, 10 %
9,39m	MEZ	03:39	Materialending, PVC

Inspeksjonsrapport

13-112 Tjøsvollvegen 93,Risa AS
NORVAR
By eller tettsted


Adresse
13-112 Tjøsvollvegen 93

Ledningsident
Spillvann
Øvre punkt
Septiktank
Nedre punkt
Påkobling hovedledning

Dato for inspeksjonen
09.03.2021
Inspeksjonsnummer
2
Inspeksjonsretning
Medstrøms



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135855.jpg

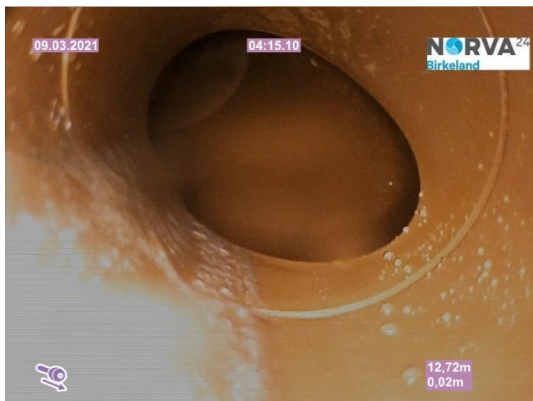

Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135931.jpg



Spillvann_Septiktank_Påkobling hovedledning_20210309_135939.jpg

9,39m	REA	03:42	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 6
12,72m	REA	04:14	Retningsending, Prefabrikkert bend, Klokken 9
12,74m	BCE	04:16	Avslutt inspeksjon

Påkobling hovedledning