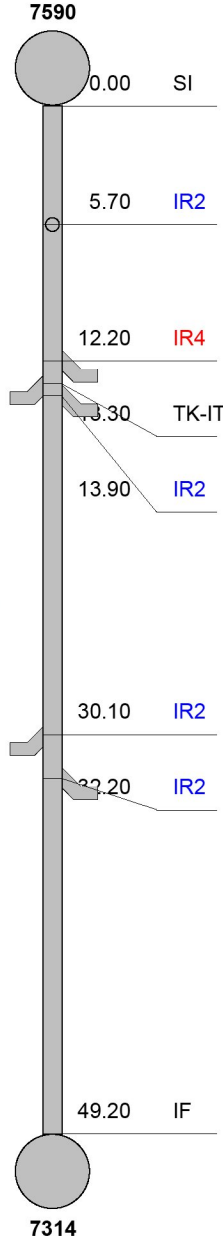


Strekkinspeksjon - 24.08.2023 - 24.08.2023 08:07:13

| | | | | |
|--|---------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|
| Dato 24.08.2023 | Kamera | Avrenning | Lsid 24.08.2023 08:07:13 | No 1 |
| Prosjektnavn Ringenevegen Felles Extra | Lagringsmedium type | Inspeksjonsbil | Operatør Sindre Vassbrekke | Skadepoeng 1 |

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| By/Sted Ringenevegen | Oppstrøms Kum 7314 | Rørlengde [m] 1 000 |
| Adresse/Gate | Opp. kum type | Total lengde [l] 49,20 |
| Overlate forhold | Nedstrøms Kum 7590 | Inspeksjonsbil 49,20 |
| Fra kart | Ned. kum type | Byggear |
| Diameter sirkulær 250mm - | Inspeksjonsformål | Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med kameratraktor |
| Ledningstype Avløp felles | Inspeksjonsretning Motstrøms | Rengjøring Ikke rengjort |
| Renoveringsmetode: | Anmerkning/Generell kommentar | |
| Foringsmateriale: | | |
| Rørmateriale Betong | | |

| 1:362 | m + | Kode | Observasjon | Målenøyaktighet | MPEG | Foto | Grad | Vann |
|--|-------|-------|---|-----------------|----------|--|------|------|
|  | | | | | | | | |
| | 0.00 | SI | Start inspeksjon, 5% | | 00:00:00 | 24.08.2023 080713_7314 _7590_24082 | 5 % | |
| | 5.70 | IR2 | Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mellom 5 – 15% av 12 Kl. til 1 Kl. | | 00:00:50 | 24.08.2023 080713_7314 _7590_24082 | 2,00 | 5 % |
| | 12.20 | IR4 | Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mer enn 30 % av 11 Kl. til 1 Kl. | | 00:01:50 | 24.08.2023 080713_7314 _7590_24082 | 4,00 | 5 % |
| | 13.30 | TK-IT | Tilkobling. Innhugget tilkobling på 3 Kl. | | 00:02:21 | 24.08.2023 080713_7314 _7590_24082 | | 5 % |
| | 13.90 | IR2 | Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mellom 5 – 15% av 9 Kl. til 11 Kl. | | 00:02:41 | 24.08.2023 080713_7314 _7590_24082 | 2,00 | 5 % |
| | 30.10 | IR2 | Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mellom 5 – 15% av 1 Kl. til 3 Kl. | | 00:06:03 | 24.08.2023 080713_7314 _7590_24082 | 2,00 | 5 % |
| | 33.20 | IR2 | Innstikk reduserer tverrsnittarealet med mellom 5 – 15% på 10 Kl. | | 00:06:27 | 24.08.2023 080713_7314 _7590_24082 | 2,00 | 5 % |
| | 49.20 | IF | Inspeksjon fullført | | 00:08:21 | 24.08.2023 080713_7314 _7590_24082 | | 5 % |

Strekkbilder - 24.08.2023 - 24.08.2023 08:07:13

| By/Sted | Adresse/Gate | Dato | Lsid | Nr. |
|---------|--------------|------------|---------------------|-----|
| | Ringelvegen | 24.08.2023 | 24.08.2023 08:07:13 | 1 |



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_002.jpg,
00:00:00, 0.00m
Start inspeksjon, 5%



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_003.jpg,
00:00:50, 5.70m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5 – 15% av 12 KI. til 1 KI.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_004.jpg,
00:01:50, 12.20m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mer enn 30 % av 11 KI. til 1 KI.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_005.jpg,
00:02:21, 13.30m
Tilkobling. Innhugget tilkobling på 3 KI.

Strekkbilder - 24.08.2023 - 24.08.2023 08:07:13

| By/Sted | Adresse/Gate | Dato | Lsid | Nr. |
|---------|--------------|------------|---------------------|-----|
| | Ringelvegen | 24.08.2023 | 24.08.2023 08:07:13 | 1 |



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_006.jpg, 00:02:41, 13.90m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5 – 15% av 9 Kl. til 11 Kl.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_007.jpg, 00:06:03, 30.10m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5 – 15% av 1 Kl. til 3 Kl.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_008.jpg, 00:06:27, 32.20m
Innstikk reduserer tverrsnittsarealet med mellom 5 – 15% på 10 Kl.



24.08.2023 080713_7314_7590_24082023_080913_009.jpg, 00:08:21, 49.20m
Inspeksjon fullført